


Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

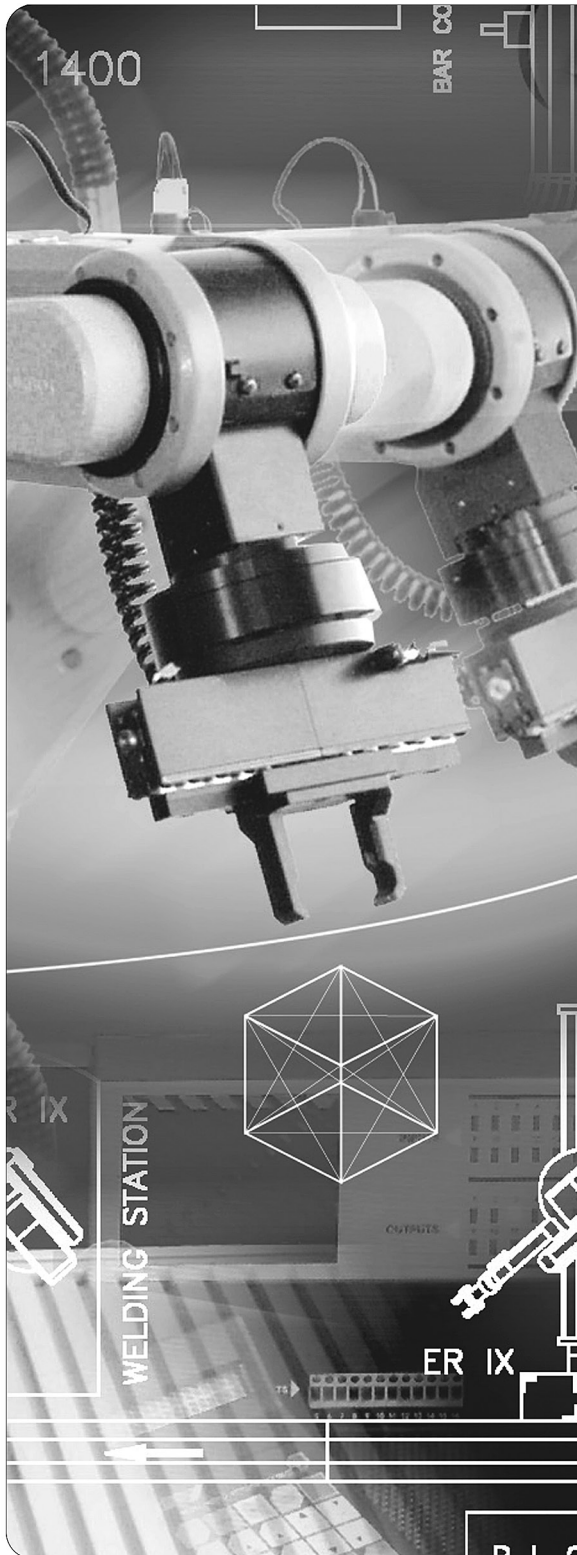

Abschlussprüfung Teil 1

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Arbeitsaufgabe

Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb

Frühjahr 2025

F25 0942 B

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittellentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2025, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 1 hat der Prüfling, wie in Bild 1 gezeigt, eine Arbeitsaufgabe durchzuführen.

Für die Arbeitsaufgabe inklusive situativer Fachgespräche sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft und dem Heft „Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen.

Diese Prüfungsmittel und beide Hefte sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 1 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen kann.

Dieses Heft und das Heft „Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ hat der Prüfling zur Planungsphase (im Anschluss an die schriftliche Prüfung) und zur Arbeitsaufgabe mit situativen Fachgesprächen mitzubringen.

Das in diesem Heft beschriebene mechatronische Teilsystem muss nach den geltenden Richtlinien und Vorschriften ausgeführt und geprüft sein.

Firmenübliche Werkzeuge und Betriebsmittel sind zugelassen.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling bezüglich der gültigen Arbeitsvorschriften (z. B. DGUV-Vorschriften, DIN VDE 0105-100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat und die Vorschriften beachten und einhalten wird.

Für die Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes oder das unter www.ihk-pal.de bereitgestellte Formular „**Sicherheitsunterweisung**“ verwendet werden.

Für das Prüf- und Messprotokoll kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft abgedruckte Formular verwendet werden.

Die unterschriebenen Formulare hat der Prüfling vor Beginn der Prüfung vorzulegen.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass die Arbeitskleidung den DGUV-Vorschriften entsprechen muss.

Ohne sichere Arbeitsschutzkleidung entsprechend den gültigen DGUV-Vorschriften und ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

Hinweise zur Prüfungsvorbereitung:

Das vorliegende Heft beinhaltet die technischen Unterlagen, die für die Erstellung der Arbeitsaufgabe erforderlich sind. Die Unterlagen sind weitestgehend **neutral** ausgeführt und müssen ggf. auf die jeweiligen betrieblichen Komponenten angepasst werden.

Auf der Titelseite dieses Hefts sind einzutragen:

- Die mit der Einladung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Vor- und Familienname des Prüflings

Das Heft „Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ für die Abschlussprüfung Mechatroniker/-in Teil 1 kann unter www.ihk-pal.de heruntergeladen oder in Papierform bei der für den Ausbildungsbetrieb zuständigen Industrie- und Handelskammer angefordert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Gestreckte Abschlussprüfung Mechatroniker/-in					
Abschlussprüfung Teil 1			Abschlussprüfung Teil 2		
Gewichtung: 40 %			Gewichtung: 60 %		
Arbeitsaufgabe			Prüfungsbereiche		
– Arbeitsaufgabe mit situativen Fachgesprächen		– Schriftliche Aufgabenstellungen	– Arbeitsauftrag „Praktische Aufgabe“		– Arbeitsplanung
					– Funktionsanalyse
					– Wirtschafts- und Sozialkunde
Gewichtung: 50 %		Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %		Gewichtung: 50 %
Vorgabezeit: 6 h 30 min		Vorgabezeit: 1 h 30 min	Vorgabezeit: 14 h		Vorgabezeit: 4 h 30 min
– Planung* Richtzeit: 30 min		– Teil A (50 %): 23 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	– Vorbereitung der praktischen Aufgabe Vorgabezeit: 8 h	– Arbeitsplanung Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %	
– Durchführung Richtzeit: 4 h		– Teil B (50 %): 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	– Durchführung der praktischen Aufgabe Vorgabezeit: 6 h	Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	
– Kontrolle Richtzeit: 2 h			inklusive situativen Fachgesprächs Vorgabezeit: 20 min	Teil B (50 %): 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	
Situative Fachgespräche Vorgabezeit: 10 min – Die Zeitdauer der Gespräche ist in der Prüfungszeit enthalten. – Die Gesprächszeitpunkte sind innerhalb der Prüfung beliebig wählbar und können zusammenhängend oder in Teilen stattfinden.			Phasen: – Information – Planung – Durchführung – Kontrolle Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand – der aufgabenspezifischen Unterlagen – situativer Fachgespräche – der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss	– Funktionsanalyse Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 % Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl Teil B (50 %): 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	
				– Wirtschafts- und Sozialkunde Vorgabezeit: 60 min Gewichtung: 20 % 18 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl 6 ungeb. Aufgaben davon 1 zur Abwahl	
*Die Planungsphase wird im Anschluss an die schriftlichen Aufgabenstellungen durchgeführt. Bei Über- oder Unterschreiten der Richtzeit wird die Abweichung bei der Durchführung und Kontrolle berücksichtigt, damit die Vorgabezeit von insgesamt 6 h 30 min nicht überschritten wird.					

Bild 1: Gliederung der gestreckten Abschlussprüfung mit Aufteilung in Teil 1 und Teil 2 sowie Gewichtungen und Vorgabezeiten

Allgemein

Das am Prüfungstag zu vervollständigende mechatronische Teilsystem ist nach den Vorgaben dieses Hefts vorzubereiten und unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften in Betrieb zu nehmen.

Der benötigte Schaltschrank mit der Anzeige- und Bedieneinheit ist nach den in diesem Heft abgebildeten Unterlagen vorzuverdrahten und über Steckverbindungen an die mechanische Baugruppe anzuschließen.

Der Netzanschluss erfolgt mit einem 5-poligen 16-A-CEE-Stecker.

Dieses Heft und das Heft „Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ führen mehr Prüfungsmittel auf, als in der Prüfungsvorbereitung erforderlich sind. Die Differenzmengen sind vom Prüfling am Prüfungstag in funktionsfähigem Zustand mitzubringen.

Das gefertigte Modell der Abschlussprüfung Teil 1 ist die Grundlage für nachfolgende Prüfungen.

**Arbeitsaufgabe
Werkzeuge, Hilfs- und Prüfmittel****Mechatroniker/-in**

Die Arbeitskleidung des Prüflings muss den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften entsprechen.
Die elektrischen Werkzeuge und Prüfmittel müssen den Anforderungen nach DIN VDE (geprüft bis 1000 V) entsprechen.

Bei dem nachfolgenden Sortiment handelt es sich um die Standardausrüstung, die für die Prüfung benötigt wird!

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | 1 Messschieber | mind. 135 mm |
| 2. | 1 Flachwinkel | 100 × 70 mm |
| 3. | 1 Anschlagwinkel | 100 × 70 mm |
| 4. | 1 Haarwinkel | 100 × 70 mm |
| 5. | 1 Zweipoliger Spannungsprüfer | |

II Werkzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | |
|--------|--|--|
| 1. | 1 Reißnadel | |
| 2. | 1 Körner | |
| 3. | 1 Schlosserhammer | ca. 300 g |
| 4. | 1 Gummi- oder Kunststoffhammer | |
| 5. | 1 Handbügelsäge für Metall | 300 mm |
| 6. je | 1 Flachstumpffeile | 150-1 150-3 250-1 |
| 7. je | 1 Dreikantfeile | 150-1 150-3 |
| 8. je | 1 Rundfeile | 150-1 150-3 |
| 9. je | 1 Vierkantfeile | 150-1 150-3 |
| 10. je | 1 Halbrundfeile | 150-1 150-3 |
| 11. je | 1 Nadelfeile H3 | flach, dreikant, rund, vierkant |
| 12. | 1 Feilenbürste | |
| 13. | 1 Dreikantschaber | |
| 14. je | 1 Splinttreiber | 4 5 mm |
| 15. je | 1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant | SW 2 2,5 3 4 5 mm |
| 16. je | 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben | A 0,5 × 3,0 A 0,8 × 4,0
A 1,0 × 5,5 A 1,2 × 6,5 |
| 17. je | 1 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben | Gr. 0 Gr. 1 Gr. 2 |
| 18. je | 2 Parallel-Schraubzwingen | 40 bis 100 mm Spannweite oder ähnlich |
| 19. | 1 Seitenschneider | |
| 20. | 1 Kombizange | |
| 21. | 1 Telefonzange abgewinkelt | |
| 22. | 1 Abisolierwerkzeug | |
| 23. | 1 Kabelbinderzange (falls erforderlich) | |
| 24. | 1 Presszange für Aderendhülsen | 0,14–2,5 mm ² |
| 25. | 1 Kabelmesser | |
| 26. | 1 Werkzeuge zum fachgerechten Ablängen von Pneumatik-Kunststoffschläuchen | |
| 27. | 1 Werkzeuge zur fachgerechten Montage von Steckverschraubungen und Geräuschkämpfern, passend zu den bereitgestellten Bauteilen | |
| 28. | 1 Sicherungsringzange für Außenring | Bereich von ca. 3 bis 10 mm |

III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen bzw. vom Prüfling mitgebracht werden müssen:

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1. | 1 Kreide |
| 2. | 1 Putztuch |
| 3. | 1 Handfeger |
| 4. | 1 Feilenreiniger (CuZn-Blech) |

IV Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | |
|-------|--|---|
| 1. | 1 Universalwinkelmesser | |
| 2. | 1 Satz Radienlehren | 1–7 (konkav und konvex) |
| 3. | 1 Stahlmaßstab | 300 mm |
| 4. | 1 Satz Fühlerlehren | 0,05 bis 0,5 mm |
| 5. | 1 Messschieber | 300 mm |
| 6. je | 1 Grenzlehrdorn H7 | 4 5 6 |
| 7. | 1 Bügelmessschraube | 0–25 mm 25–50 mm |
| 8. | 1 VDE-Prüfgerät VDE 0413 | zur Prüfung der Schutzmaßnahmen nach VDE 0100-600 (Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand usw.) |
| 9. | 1 RCD-Testgerät VDE 0413 | falls nicht in Pos.-Nr. 8 enthalten |
| 10. | 1 Vielfachmessgerät für Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung mit Messleitungen/-spitzen | |
| 11. | 1 Durchgangsprüfer | falls nicht in Pos.-Nr. 10 enthalten |
| 12. | 1 Uhr/Stoppuhr mit Sekundenanzeige | |
| 13. | 1 Drehfeldprüfgerät | |
| 14. | 1 Presszange | für Kabelschuhe 1,5 mm ² bis 4 mm ² bzw. Crimp-Kontakte |

V Werkzeuge und Hilfsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | |
|-------|--|---|
| 1. | 1 Spitzzirkel | 150 mm Schenkellänge |
| 2. | 1 Satz Schlagstempel (arabische Ziffern) | 3 mm |
| 3. je | 1 Doppel-Maulschlüssel | SW 6 × 7 8 × 9 10 × 11 12 × 13 17 × 19 24 × 27 |
| 4. | 1 Satz Gewindebohrer (mit Windeisen) oder Maschinengewindebohrer | M3 M4 M5 M6 M12 |
| 5. je | 1 Zentrierbohrer | A1,6 A2,5 |
| 6. je | 1 Spiralbohrer | Ø 2,5 3,3 3,4 3,8 4,2 4,5 4,8 5,0
5,5 5,8 6,0 6,6 8,0 8,5 9,0 10,5 11,0 12,5 |
| 7. je | 1 Flachsenker | 6,5 × 3,4 8 × 4,5 10 × 5,5 |
| 8. je | 1 Kegelsenker 90° | 1–5 5–10 10–15 |
| 9. je | 1 Maschinenreibahle H7 | 4 5 6 |
| 10. | 1 Montagewerkzeug für Bedien- und Anzeigeelemente | |
| 11. | 1 Handreibahle H7 | 4 5 6 |

VI Nur im Prüfungsbetrieb sind in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss für 1 bis 5 Prüflinge bereitzustellen:


1. 1 Anreißplatz mit allg. Zubehör wie Höhenreißer, Prisma, Winkel, Anreißlack
2. 1 Säulenbohrmaschine bis 13 mm Bohrleistung mit Maschinenschraubstock und allg. Zubehör

VII Nur im Prüfungsbetrieb ist in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss für jeden Prüfling ein Arbeitsplatz mit folgenden Einrichtungen vorzubereiten:

1. 1 Parallelschraubstock (mit Schutzbacken)
2. 1 Druckluftanschluss, abschaltbar, 6 bar und mit entsprechenden Pneumatikschläuchen, Kupplungsdosen und Steckern
3. 1 Drehstromsteckdose für elektrotechnische Arbeiten (Rechtsdrehfeld), 16-A-CEE-Steckdose 3 P/N/PE 230/400 V, 50 Hz, 6 h (geschützt durch RCD, 30 mA)

VIII Hilfsmittel, die jeder Prüfling mitbringen muss:

1. Tabellenbücher
2. Formelsammlungen
3. Wörterbücher, Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch
4. 1 Schreibmaterial mit Zeichenwerkzeugen
5. 1 Nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten
6. 1 Persönliche Schutzausrüstung
7. 1 Anschlussleitung zum Anschluss des Schaltschranks, 3 P/N/PE 230/400 V, 50 Hz, 6 h
8. 1 Schnellhefter für Ihre Unterlagen

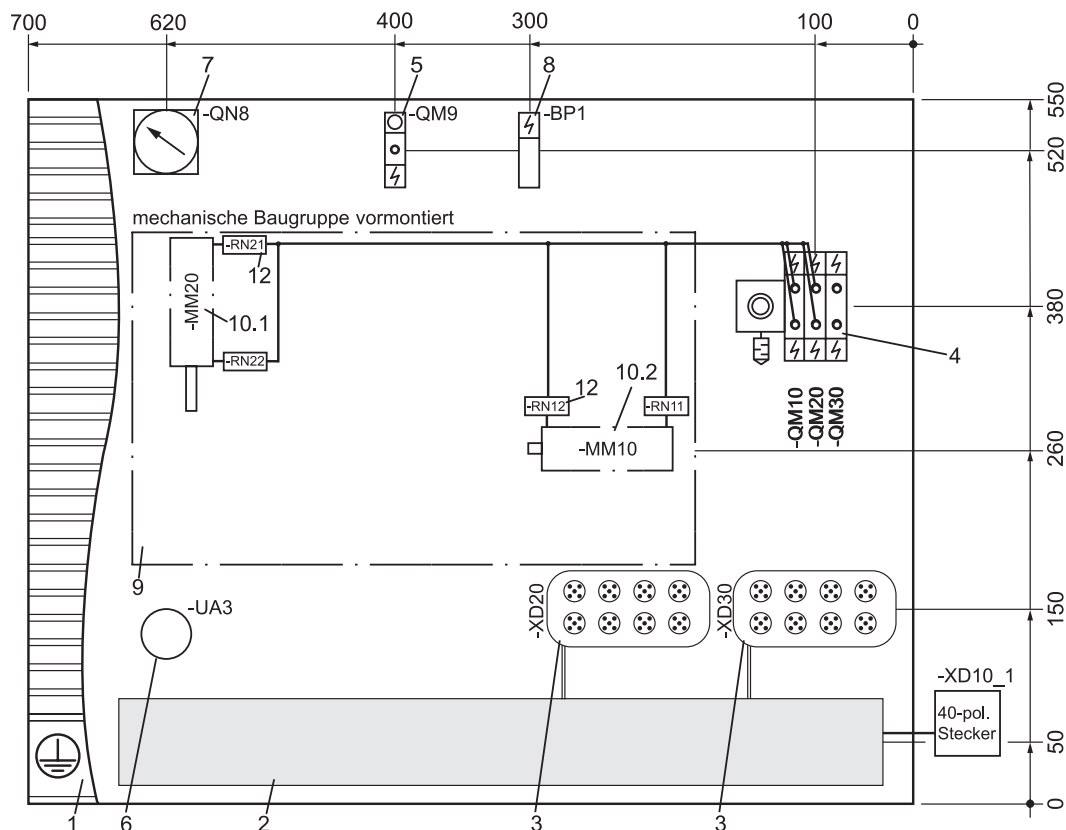

Bitte beachten:

- Zeichnung ist eine **Prinzipdarstellung** und nicht maßstäblich!
- Vorverdrahtung erfolgt nach in diesem Heft dargestelltem Schaltplan.
- Sensoren, Ventile und Druckschalter sind mit Anschlussleitung und Stecker versehen, aber nicht beschriftet.
- Die pneumatische Verschlauchung, wie oben dargestellt, ist Bestandteil der Bereitstellung.
- Die elektrische Verlegung und die elektrischen Anschlüsse von -XD20 und -XD30 sind Bestandteil der Durchführung.
- Die einzelnen Steckplätze und Anschlussleitungen am Aktor-/Sensor-Verteilersystem -XD20 und -XD30 dürfen nicht mit Sensor- und Aktorbezeichnungen vorab beschriftet werden.
- **Durchgängige Verbindung des Schutzleiters zur mechanischen Baugruppe sicherstellen**

12	4	-RN11, -RN12, -RN21, -RN22	Drosselrückschlagventil	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 3 II/8.
10.2	1	-MM10	Zylinder (40 mm Hub)	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 3 II/1.
10.1	1	-MM20	Zylinder (25 mm Hub)	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 3 II/2.
9	1		Mechanische Baugruppe nach Zeichnung vormontiert	
8	1	-BP1	Druckschalter	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 3 II/6.
7	1	-QN8	Druckregelventil mit Anzeige	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 3 II/7.
6	1	-UA3	Signalsäulenleuchte	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 4 III/1.
5	1	-QM9	3/2-Wegeventil	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 3 II/5.
4	2	-QM10, -QM20, -QM30	Ventilinsel	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 3 II/3.
3	2	-XD20, -XD30	Aktor-/Sensor-Verteilersystem	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 4 III/5.
2	1		Verdrahtungskanal	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 3 II/11.
1	1		Montageplatte	Nach Stand.-Mat.-Liste Seite 3 I/1.
Pos.-Nr.	Stück	Kennzeichnung	Bezeichnung	Bemerkung/Halbzeug

IHK

Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2025

Vormontagezeichnung der Montageplatte

Mechatroniker/-in

Arbeitsaufgabe
Materialbereitstellungsliste
Elektro und Pneumatik**Mechatroniker/-in****Allgemein**

Zusätzlich zu den aufgeführten Prüfungsmitteln aus den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb sind am Prüfungstag die nachfolgend aufgeführten Prüfungsmittel mitzubringen.

Die Bauteile müssen den Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel entsprechen. Sämtliches Material mit Längenangabe darf nur in den angegebenen Längen mitgebracht werden. Für Bauteile ist das erforderliche Befestigungsmaterial bereitzustellen. Die technischen Daten der Bauteile sind unbedingt einzuhalten (auch Rastermaße). Für die elektronischen Bauteile sind, soweit erforderlich, die Anschlussbilder/Datenblätter mitzubringen.

Die Materialien sind vor der Prüfung auf einwandfreie Funktion zu prüfen.**I Teile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

1. 10 m Kunststoffaderleitung H05V-K 0,5 mm², dunkelblau
2. 3 m Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm², grün/gelb
3. 5 m Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm², schwarz
4. 3 m Kunststoffaderleitung H07V-K 1,5 mm², hellblau
5. 5 m Kunststoffaderleitung H07V-K 2,5 mm², schwarz
6. 30 Isolierte Aderendhülse 0,5 mm², abhängig von den verwendeten Reihenklemmen
7. 30 Isolierte Aderendhülse 1,5 mm², abhängig von den verwendeten Reihenklemmen
8. 30 Isolierte Aderendhülse 2,5 mm², abhängig von den verwendeten Reihenklemmen
9. 50 Selbstklebeetikett zum Beschriften der Bauteile
10. 5 m Kunststoffschlauch, vorzugsweise: Innendurchmesser 2 mm, Außendurchmesser 4 mm
Wahlweise: Innendurchmesser 4 mm, Außendurchmesser 6 mm, passend zu den Bauteilen und Hilfsmitteln nach den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb Seite 3 II
11. 1 Permanentelektromagnet, Durchmesser 20 mm, Höhe 25 mm, Gewinde 4 mm, Betriebsspannung 24 V DC, Haltekraft mind. 45 N; stromlos magnetisch (z. B. Red Magnetics ITS-PE-2025) mit ca. 1,5 m langer vorkonfektionierter Anschlussleitung (fachlich richtig verlängert) inkl. Steckverbinder -M12 (oder betriebsüblich, Belegung Pins 3 und 4), passend zu den Bauteilen und Hilfsmitteln nach den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb Seite 4 III Pos. 5
12. 1 Schütz mit Löschglied 4 kW, 24 V DC; 3 H + 2 NC, 2 NO
13. 1 Einbau-Leuchttaster mit Leuchtmittel, weiß, 24 V, passend zu den Bauteilen und Hilfsmitteln nach den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb Seite 6 VI
14. 1 Einbau-Leuchtmelder mit Leuchtmittel, rot, 24 V, passend zu den Bauteilen und Hilfsmitteln nach den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb Seite 6 VI
- 15.* Der kapazitive Sensor (passend zu den Bauteilen und Hilfsmitteln nach den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb Seite 4 III Pos. 2) sollte eine Bauhöhe von 100 mm inkl. Anschlussleitung nicht überschreiten. Alternativ kann folgende Initiatorleitung vorgesehen werden:
1,5 m Initiatorleitung (M12 × 1,0) 4-polig, 1 Anschlussbuchse für Sensor gewinkelt, Anschluss im Verteilersystem gerade

* Diese Positionen werden bereits für die Bereitstellung benötigt.

Arbeitsaufgabe Materialbereitstellungsliste Mechanik

Mechatroniker/-in

Allgemein

Zusätzlich zu den aufgeführten Prüfungsmitteln aus den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb sind die nachfolgend aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen.

Die Halbzeuge müssen den angegebenen **Normen**¹⁾ entsprechen. Bei der Vorbereitung sind die abgebildeten Allgemeintoleranzen zu beachten.
Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße (Oberflächen $\sqrt{Rz\ 16}$).
Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die in der Prüfung noch verändert werden. Für die Oberflächen der mit Stern * gekennzeichneten Maße gilt ∇ .
Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768

Toleranz- klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
mittel	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5


- 1) **EN 10278 zulässige Breiten- und Dicken-Abweichungen für Flachstähle nach ISO-Toleranzfeld h11;**
EN 10278 zulässige Nenndurchmesser-Abweichungen für Rundstähle nach ISO-Toleranzfeld h11;
EN 10278 zulässige Breiten- und Dicken-Abweichungen für Vierkantstähle nach ISO-Toleranzfeld h11

I Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	1	Flachstahl	25 × 10 × 184	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 1
2.	1	Flachstahl	25 × 10 × 184	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 2
3.	2	Flachstahl	40 × 10 × 184	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 3
4.	1	Flachstahl	50 × 10 × 114	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 4
5.	1	Kunststoff	33 × 25 × 20		PVC	vorgef. n. Skizze 5
6.	1	Flachstahl	40 × 50 × 100	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 6
7.1	2	Rundstahl	29 × 23	EN 10278	11SMn30+C	vorgef. n. Skizze 7.1
7.2	2	Kunststoff	29 × 23	EN 10278	PVC	vorgef. n. Skizze 7.2
8.1.1	1	Flachstahl	20 × 10 × 125	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 8.1.1
8.1.2	1	Flachstahl	20 × 10 × 100	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 8.1.2
8.2.1	1	Flachstahl	20 × 10 × 200	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 8.2.1
8.3	1	Flachstahl	20 × 10 × 86	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 8.3
8.4	1	Flachstahl	20 × 10 × 60	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 8.4
8.5	1	Flachstahl	20 × 10 × 124	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 8.5
9.	1	Flachstahl	90 × 10 × 300	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 9
10.	1	Flachstahl	25 × 10 × 50	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 10
11.	1	Flachstahl	40 × 10 × 50	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 11
12.	1	Stahlblech	1,5 × 120 × 165	EN 10131	DC01-A (FeP01A)	vorgef. n. Skizze 12
13.	2	Flachstahl	35 × 10 × 16	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 13
14.	1	Flachstahl	50 × 10 × 56,6	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 14
15.	1	Flachstahl	30 × 4 × 92	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 15
16.	1	Alublech	2,0 × 30 × 70	EN AW1060	Al, 1060	vorgef. n. Skizze 16
17.	1	Rundstahl	8 × 50	EN 10278	11SMn30+C	vorgef. n. Skizze 17
18.	1	Flachstahl	20 × 10 × 68	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 18
19.	1	Permanentelektromagnet				Kaufteil
20.	1	Flachstahl	50 × 4 × 55	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 19
21.	1	Flachstahl	40 × 8 × 50	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 20
22.	1	Flachstahl	28 × 10 × 48	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 21
23.	2	Rundstahl	5 × 80	EN 10278	11SMn30+C	vorgef. n. Skizze 22

II Normteilesortiment, das für jeden Prüfling bereitgestellt werden muss:

1.	32	Zylinderschraube	M4 × 12	DIN EN ISO 4762 5.8
2.	2	Zylinderschraube	M4 × 16	DIN EN ISO 4762 5.8
3.	17	Zylinderschraube	M4 × 20	DIN EN ISO 4762 5.8
4.	12	Scheibe	4	DIN EN ISO 7091 100 HV
5.	3	Sechskantmutter	M4	DIN EN ISO 4035 5
6.	2	Sechskantmutter	M4	DIN EN ISO 4032 5
7.	2	Zylinderstift	5 × 20 – A	DIN EN ISO 8734
8.	1	Gewindestift	M4 × 5	DIN EN ISO 4026

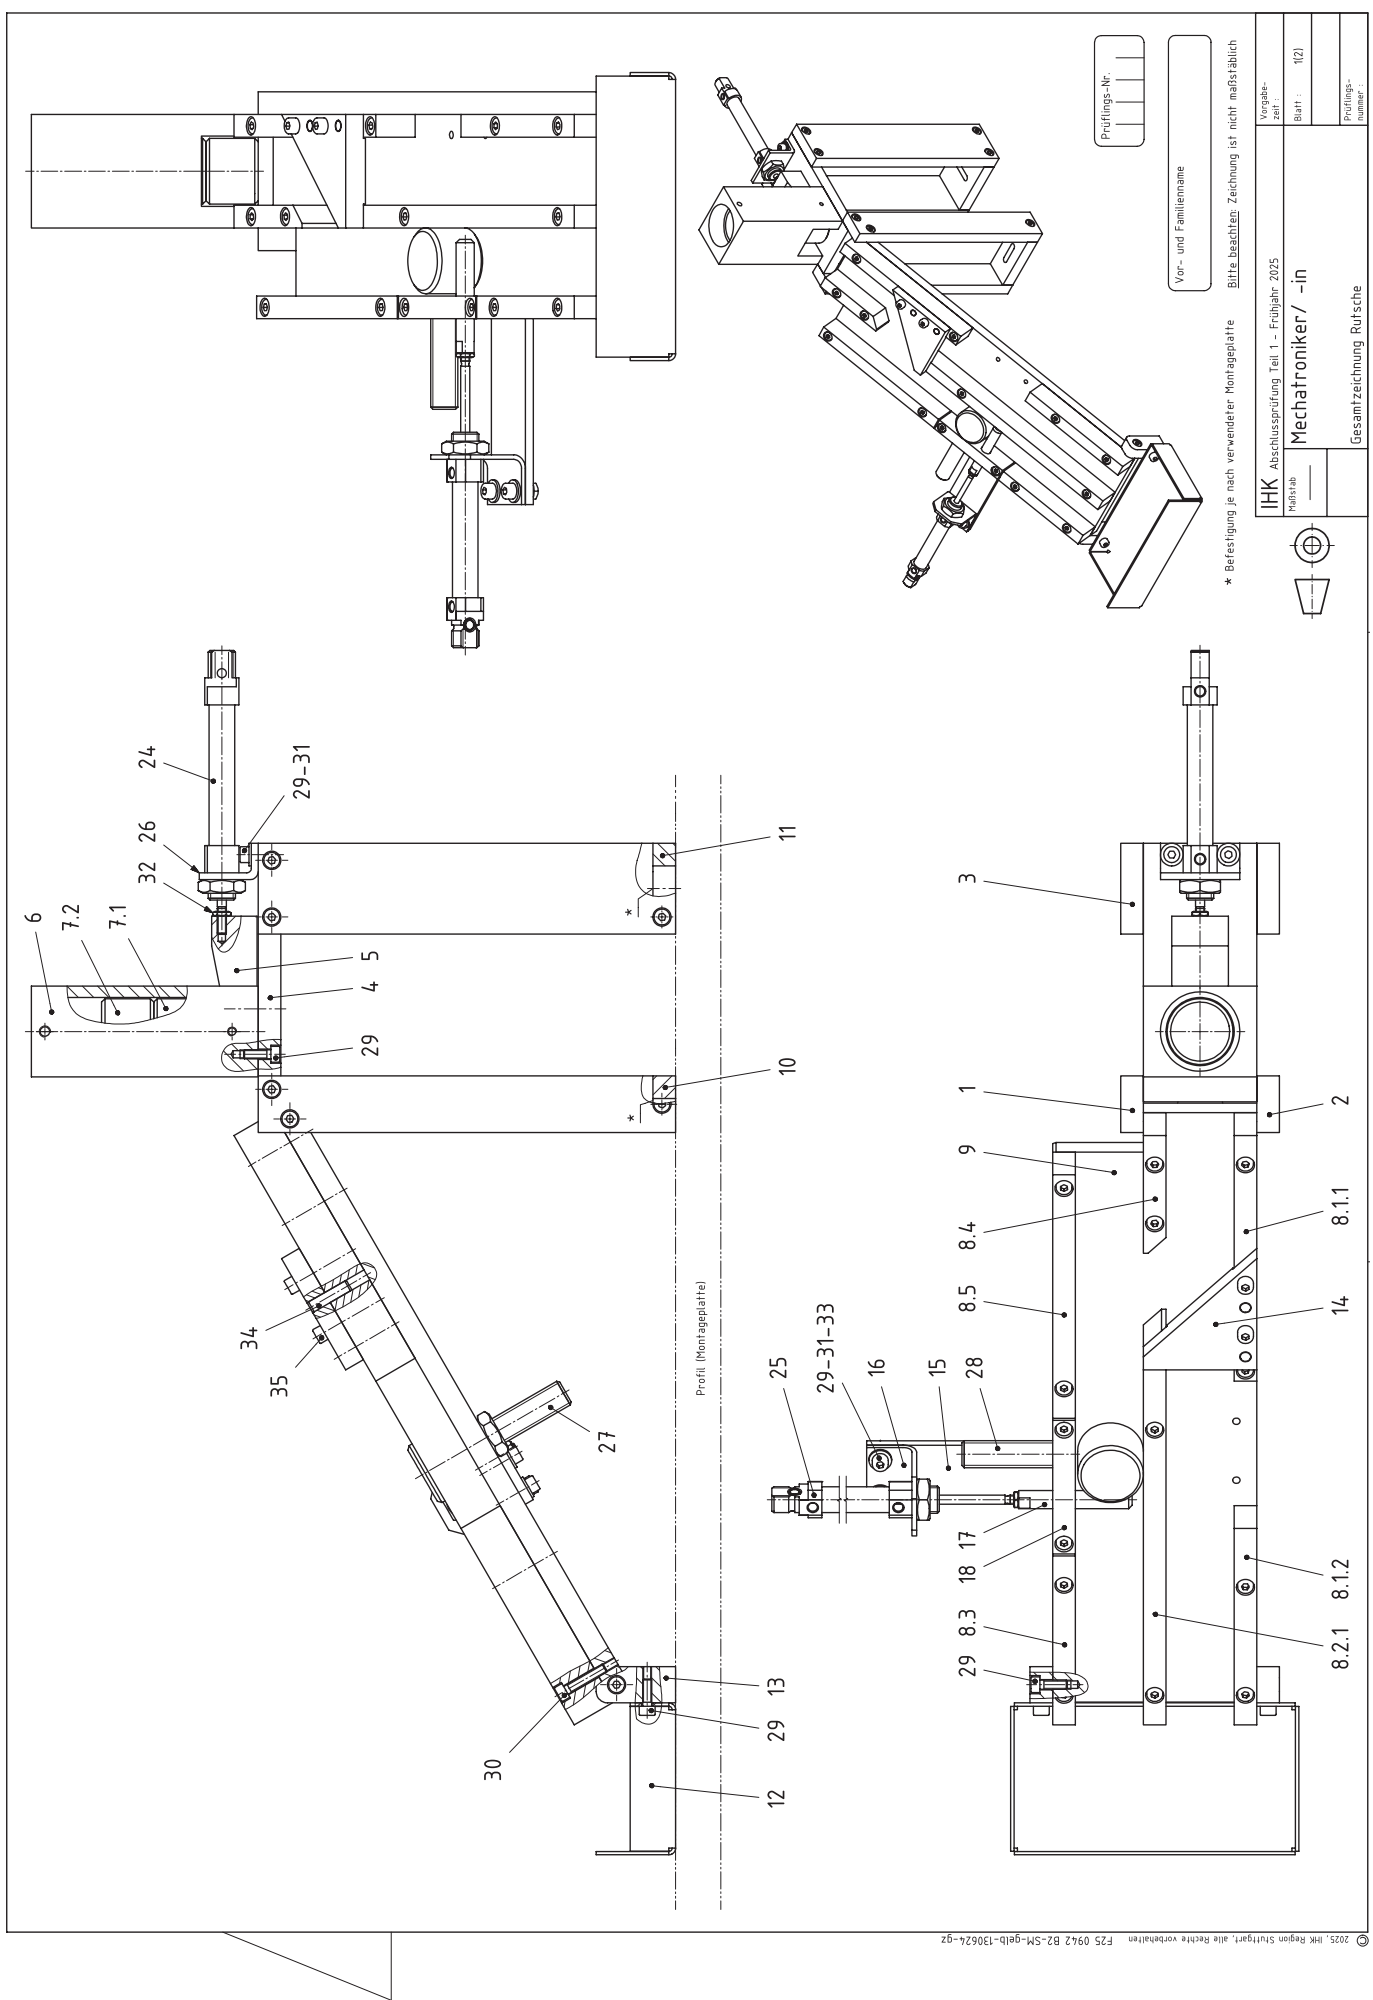

* Befestigung je nach verwendeter Montageplatte

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

Vor- und Familienname


Prüfungs-Nr.

IHK		Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2025	
Medizin		Mechatroniker/-in	
Vorgabezeit:		120	
Prüfungsnummer:		Gesamtzeichnung Rutsche	


Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
1	1	Stelze vorne rechts		S235JR	Fl 25 x 10 x 184 EN 10278
2	1	Stelze vorne links		S235JR	Fl 25 x 10 x 184 EN 10278
3	2	Stelze hinten		S235JR	Fl 40 x 10 x 184 EN 10278
4	1	Obere Grundplatte		S235JR	Fl 50 x 10 x 114 EN 10278
5	1	Schieber		PVC	Fl 33 x 25 x 20
6	1	Magazin		S235JR	Fl 40 x 50 x 100 EN 10278
7.1	2	Sortierklotz		11SMn30+C	Rd 29 x 23 EN 10278
7.2	2	Sortierklotz		PVC	Rd 29 x 23
8.1.1	1	Leiste		S235JR	Fl 20 x 10 x 125 EN 10278
8.1.2	1	Leiste		S235JR	Fl 20 x 10 x 100 EN 10278
8.2.1	1	Leiste		S235JR	Fl 20 x 10 x 200 EN 10278
8.3	1	Leiste		S235JR	Fl 20 x 10 x 86 EN 10278
8.4	1	Leiste		S235JR	Fl 20 x 10 x 60 EN 10278
8.5	1	Leiste		S235JR	Fl 20 x 10 x 124 EN 10278
9	1	Rutsche		S235JR	Fl 90 x 10 x 300 EN 10278
10	1	Querleiste		S235JR	Fl 25 x 10 x 50 EN 10278
11	1	Querleiste		S235JR	Fl 40 x 10 x 50 EN 10278
12	1	Auffangbehälter		DC01-A	Bl 1,5 x 120 x 165 EN 10131
13	2	Rutschenhalter		S235JR	Fl 35 x 10 x 16 EN 10278
14	1	Abweiser		S235JR	Fl 50 x 10 x 56,6 EN 10278
15	1	Querhalter		S235JR	Fl 30 x 4 x 92 EN 10278
16	1	Zylinderhaltewinkel		Al, 1060	2 x 30 x 70
17	1	Stopper		11SMn30+C	Rd 8 x 50 EN 10278
18	1	Klemmklotz		S235JR	Fl 20 x 10 x 68 EN 10278
19	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-
24	1	Pneumatik-Zylinder			Hub 40, Durchmesser 10
25	1	Pneumatik-Zylinder			Hub 25, Durchmesser 10
26	1	Fußbefestigung			
27	1	kapazitiver Sensor			
28	1	induktiver Sensor			
29	28	Zylinderschraube M4 x 12	ISO 4762	8.8	
30	14	Zylinderschraube M4 x 20	ISO 4762	8.8	
31	8	Scheibe 4	ISO 7091	100 HV	
32	2	Sechskantmutter M4	ISO 4035	5	
33	2	Sechskantmutter M4	ISO 4032	5	
34	2	Zylinderstift 5 x 20 - A	ISO 8734	St	
35	2	Zylinderschraube M4 x 16	ISO 4762	8.8	
36	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-

IHK Abschlussprüfung Teil 1 - Frühjahr 2025		Vorgabezeit :
Maßstab _____	Mechatroniker/-in	Blatt : 2(2)
		Prüflingsnummer :
Stückliste Rutsche		


Skizze 1 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

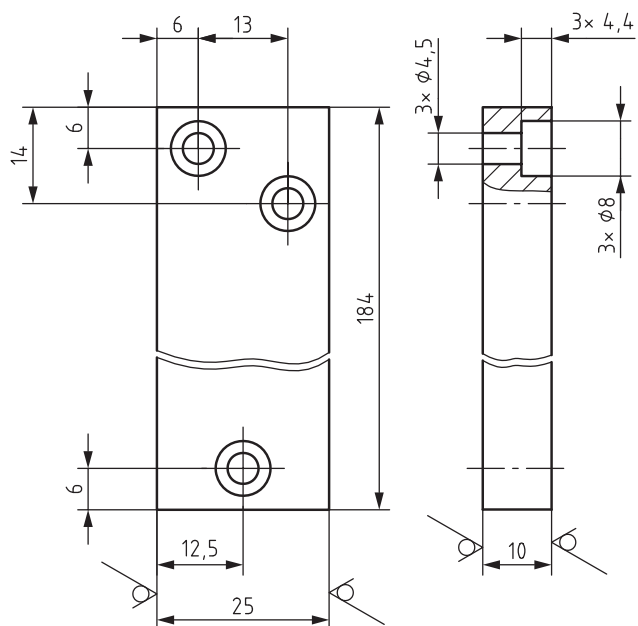


Skizze 2 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

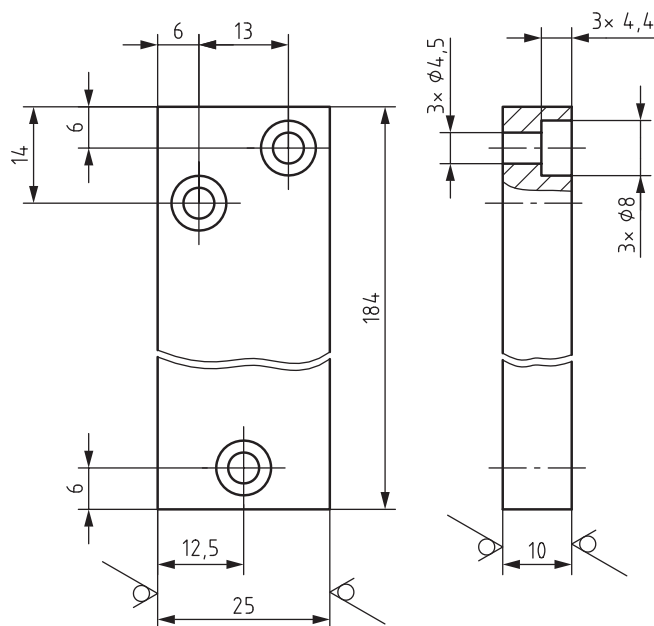


Skizze 3 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)
2 Stück

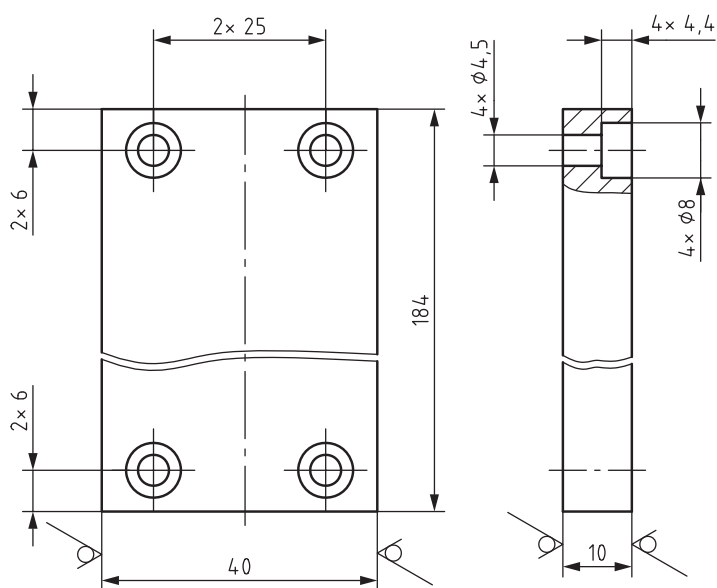

Skizze 5 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

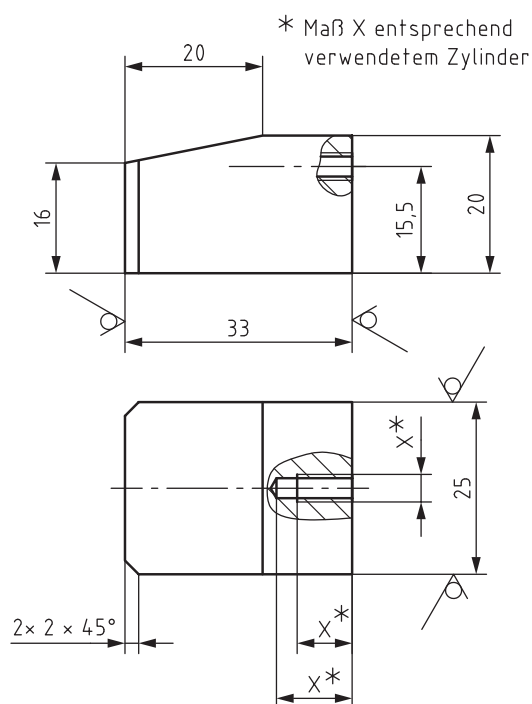


Skizze 4 $\sqrt{Rz\ 16}$ ($\sqrt{\quad}$)

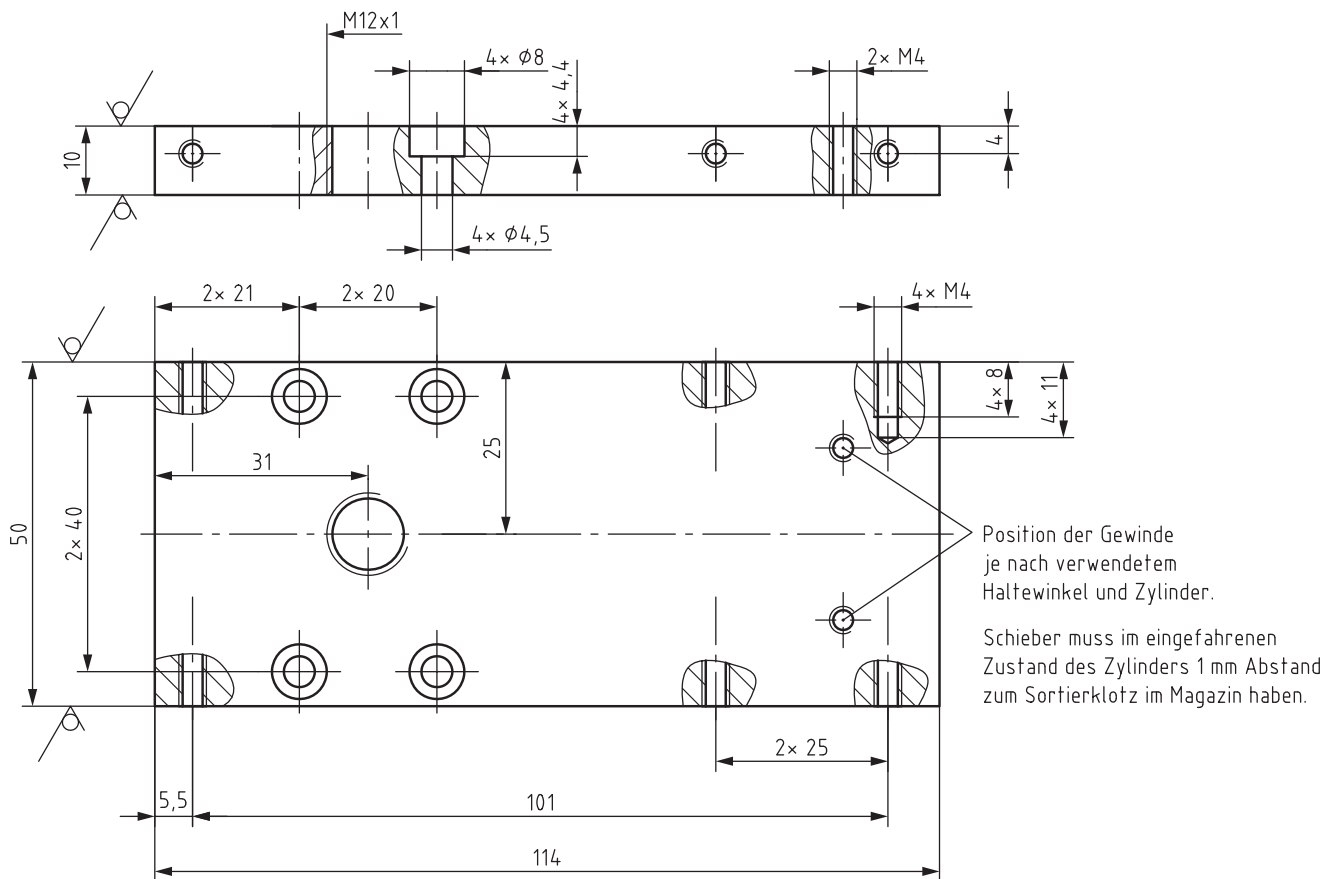


Skizze 8.1.1 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)


Ø5 H7 zusammen mit Abweiser (Skizze Nr. 14)
gebohrt und gerieben

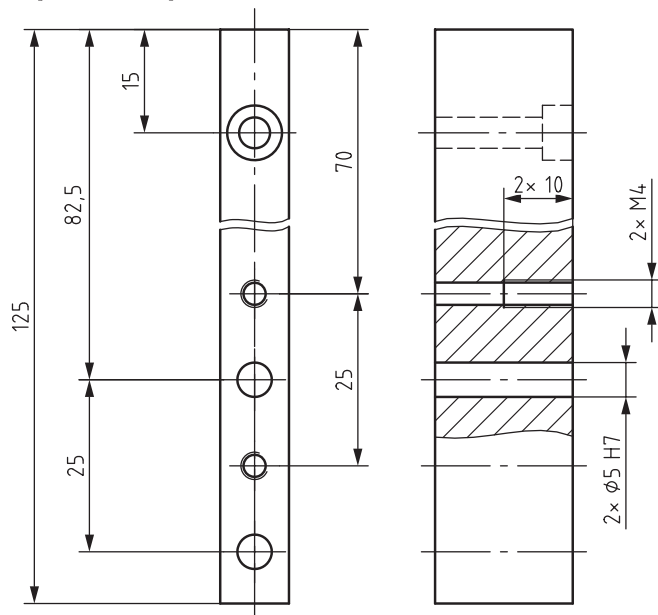

Skizze 8.1.2 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

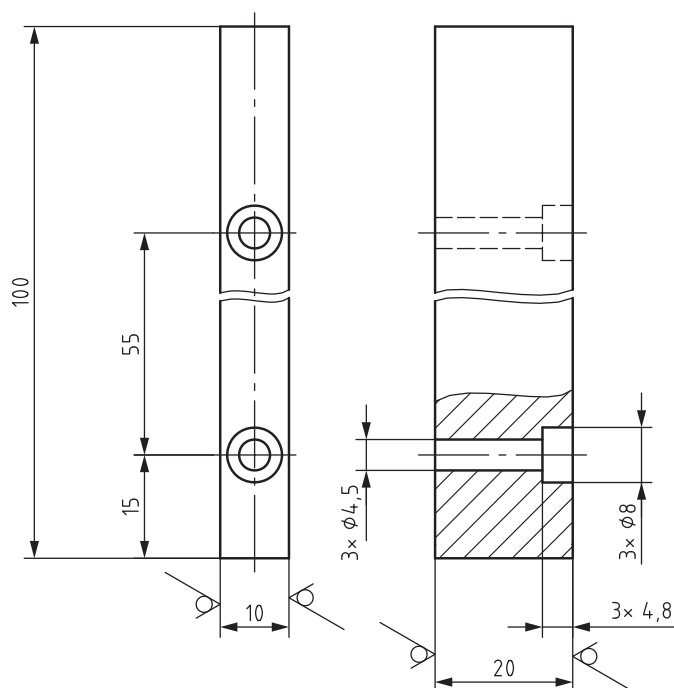


Skizze 8.2.1 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

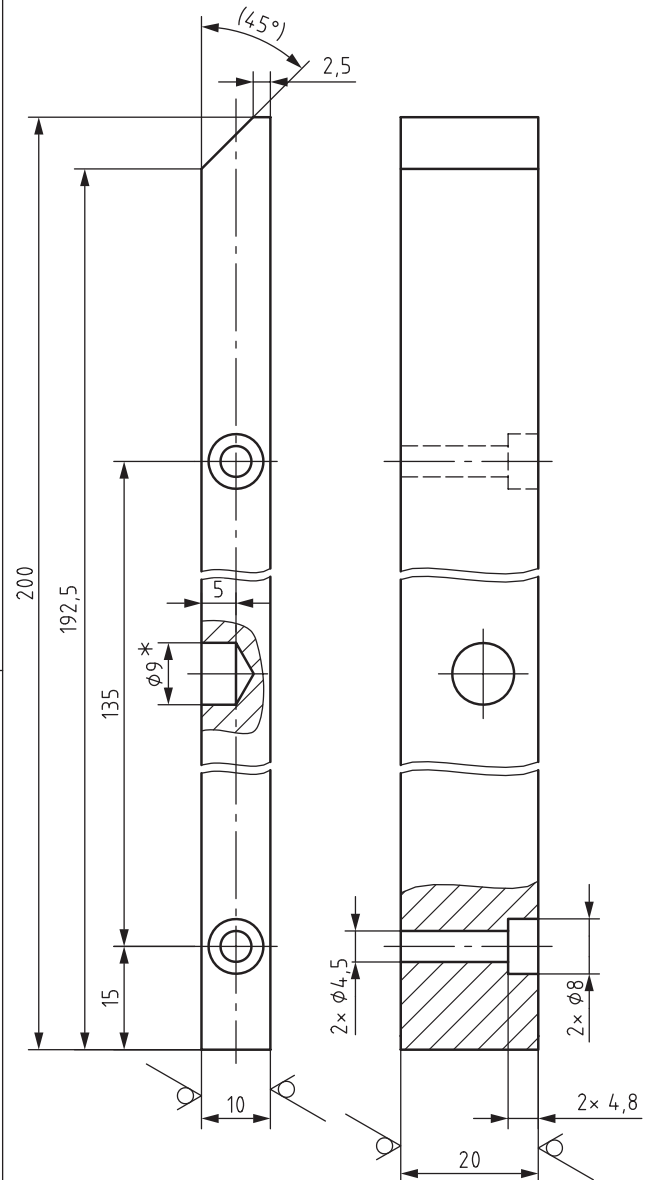


Hinweis:

*Sackloch Ø9 wird nicht benötigt,
kann aber in der Skizze 8.2.1 verbleiben,
falls dies aus vorherigen Prüfungen wiederverwendet wird.

Skizze 8.3 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

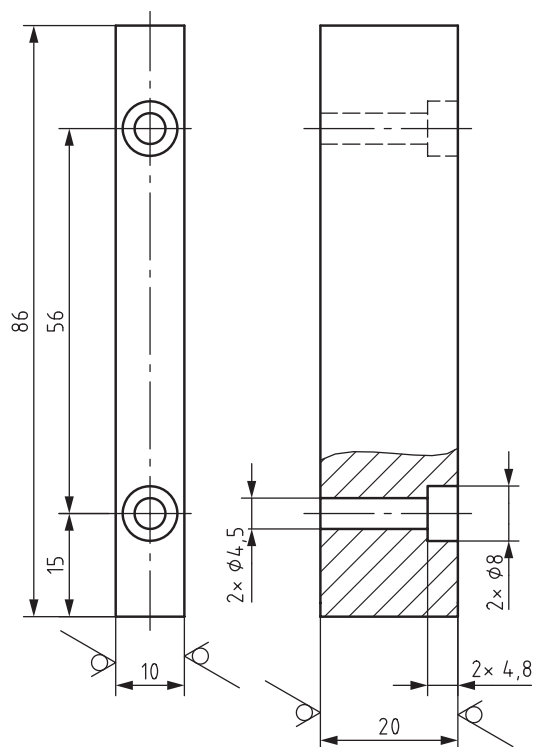


Skizze 8.4 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

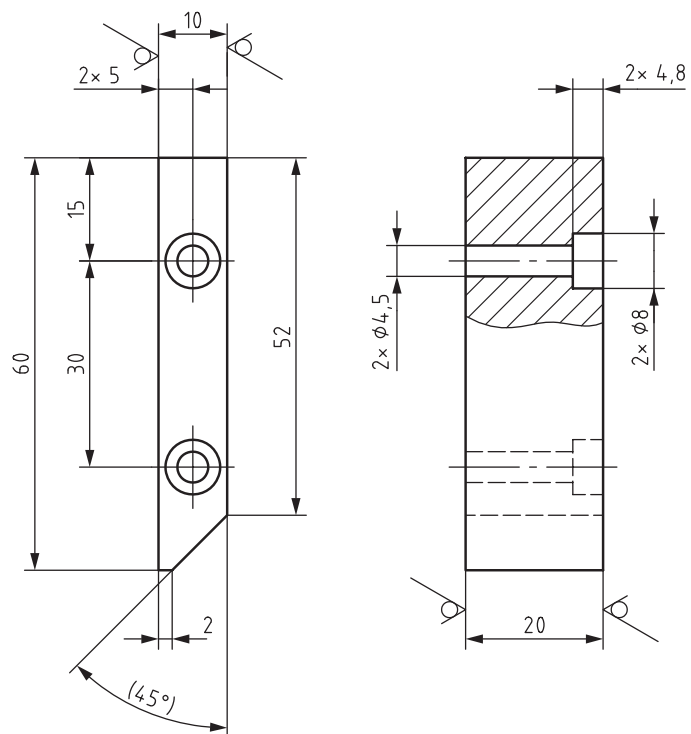


Skizze 7.1 $\sqrt{Rz\ 16}$

2 Stück

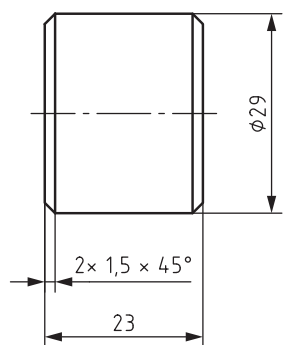



Skizze 7.2 $\sqrt{Rz\ 16}$

2 Stück

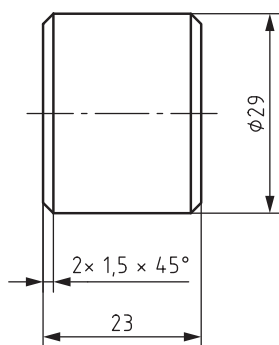


Skizze 8.5 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

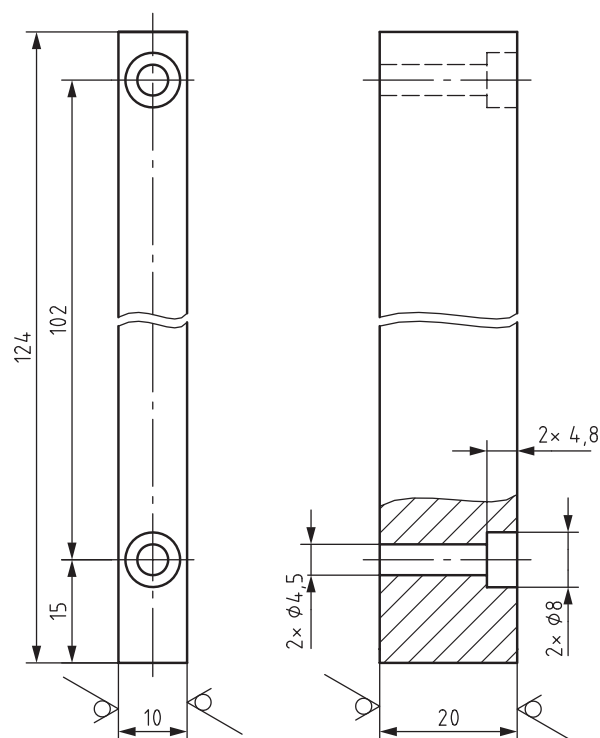


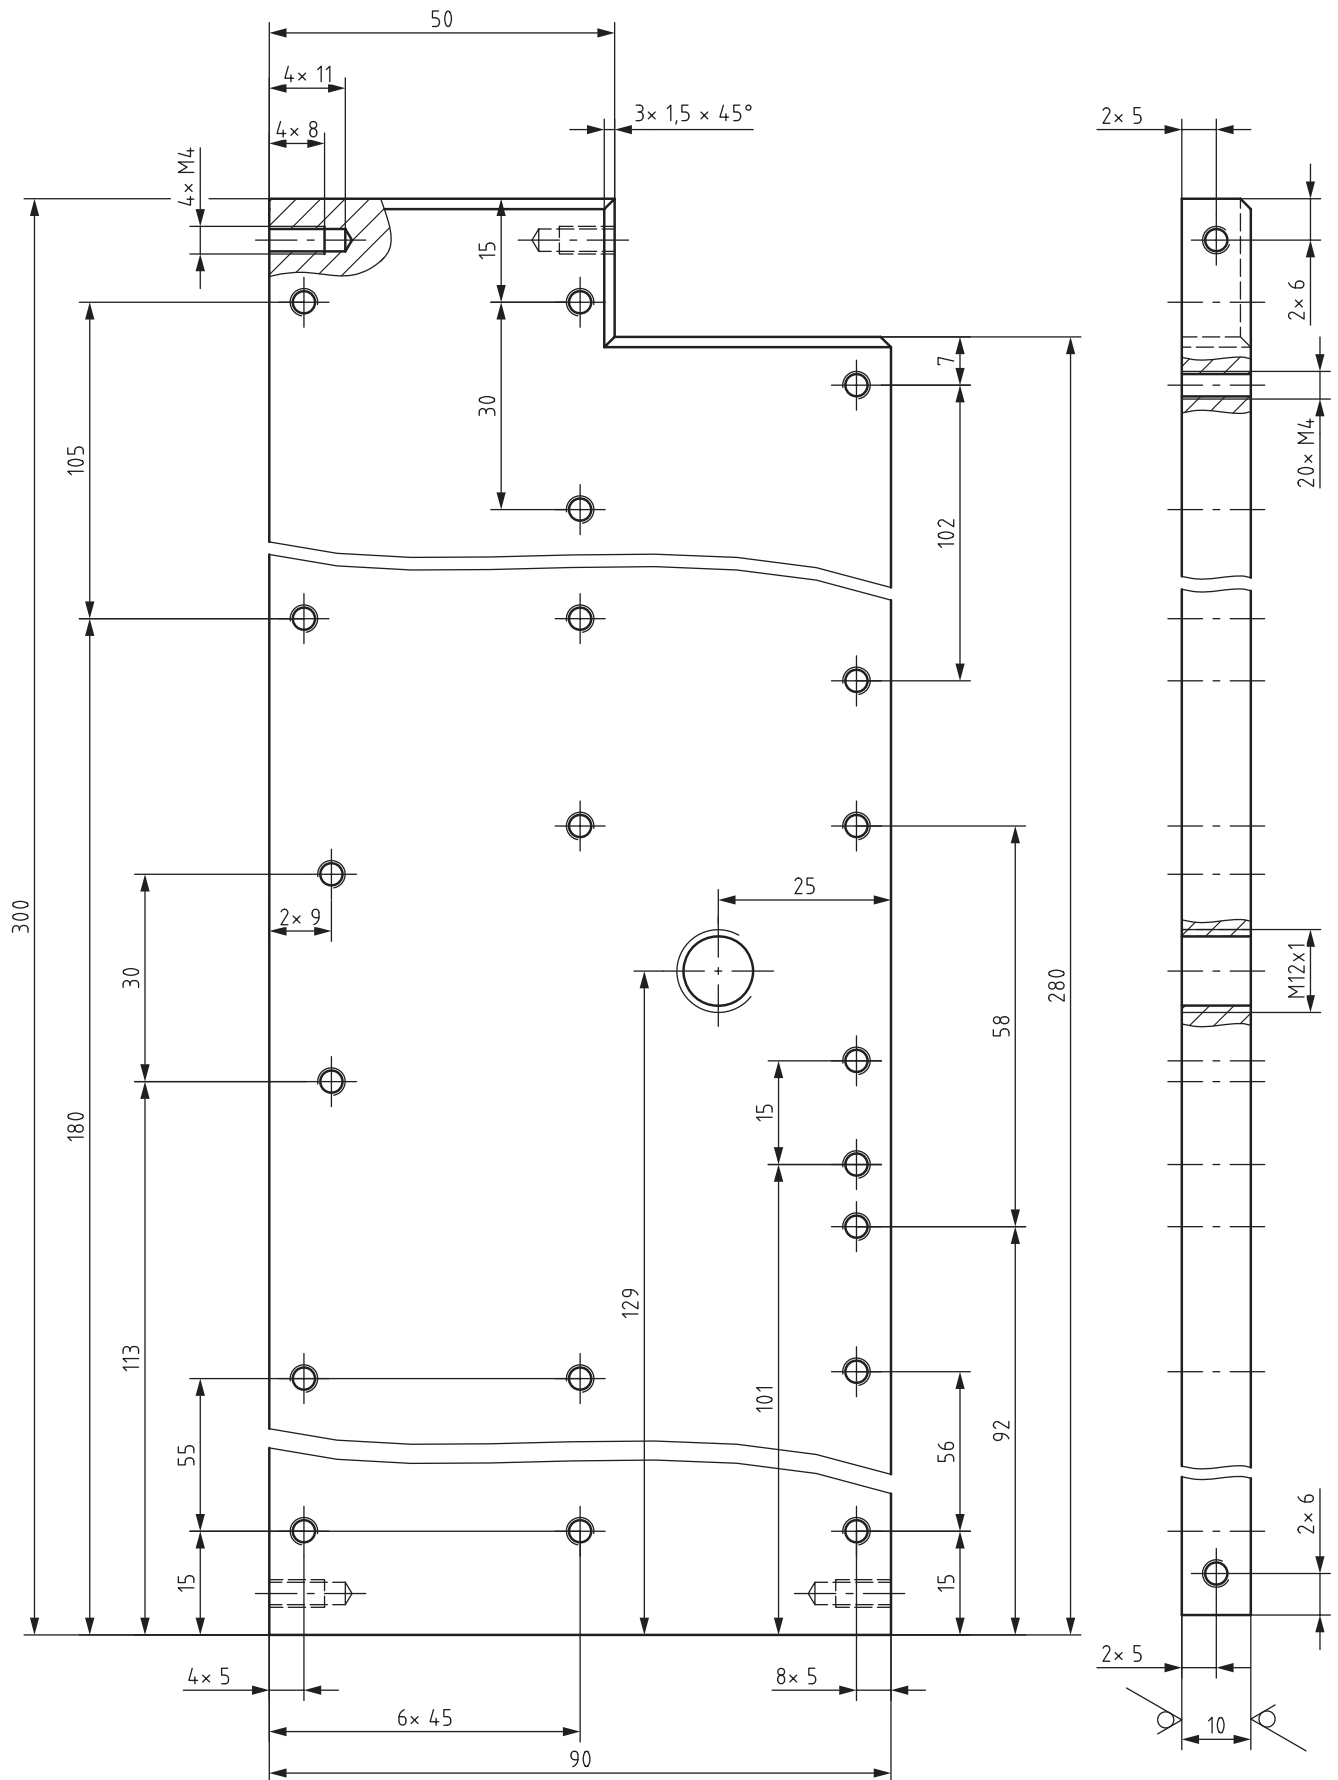

Skizze 10 $\sqrt{Rz\ 16}$ (∇)

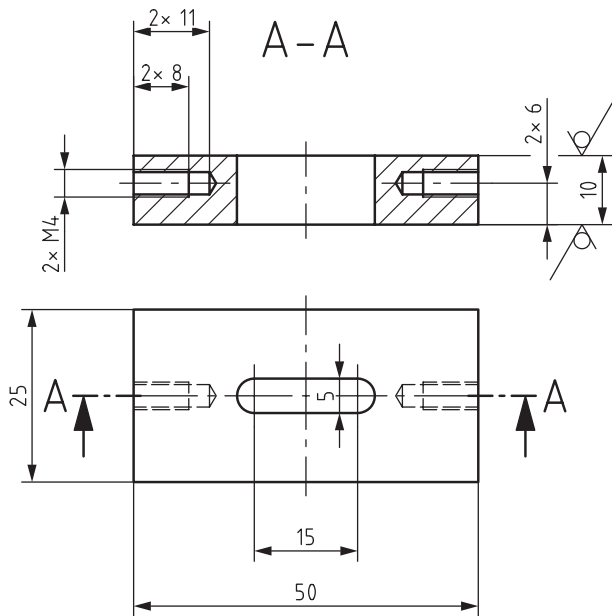


Skizze 11 $\sqrt{Rz\ 16}$ (∇)

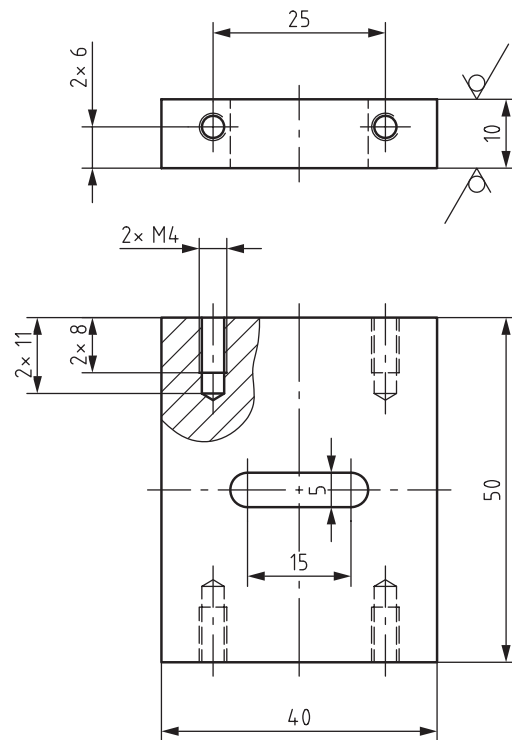


Skizze 12 $\sqrt{Rz\ 16}$ (∇)

Biegeradius R1,5

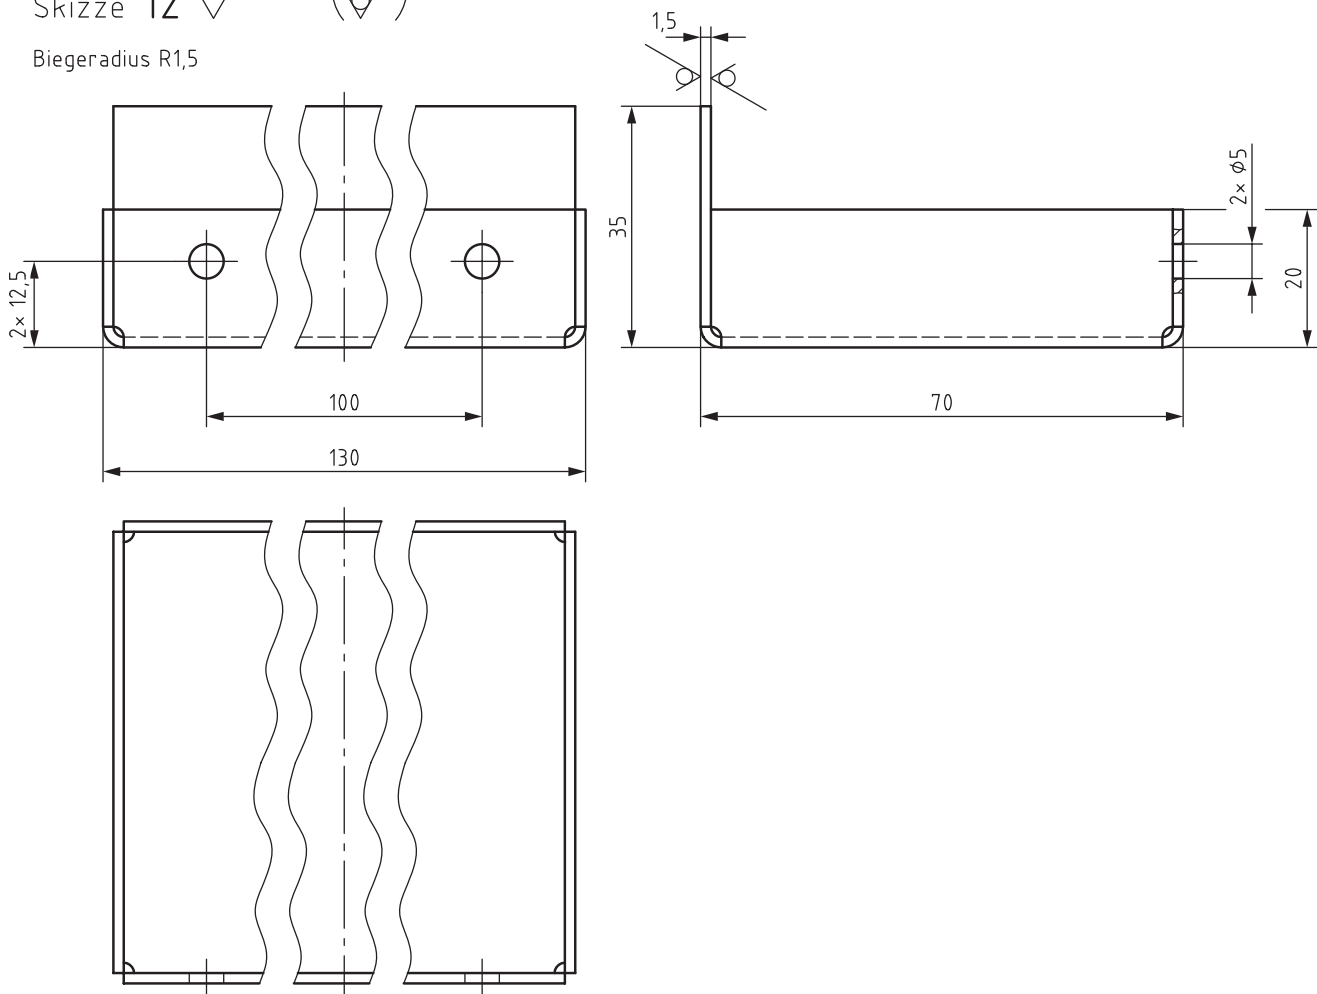




Skizze 13 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

2 Stück

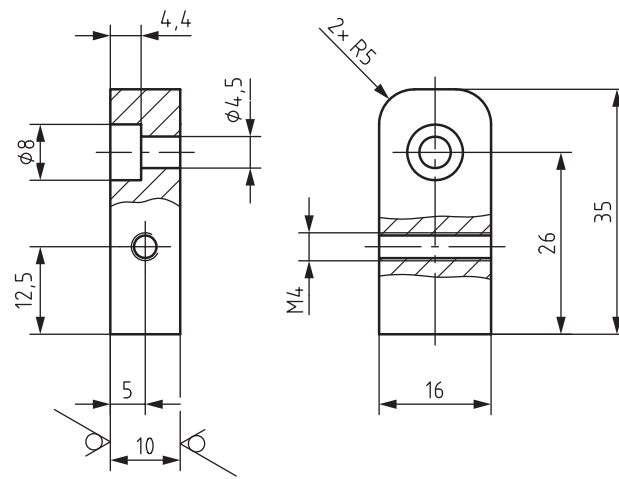


Skizze 14 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)



$\varnothing 5\ H7$ zusammen mit Leiste (Skizze Nr. 8.1.1) gebohrt und gerieben

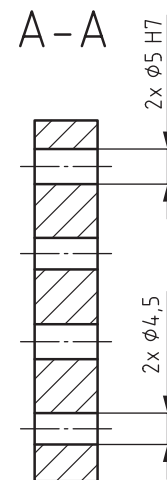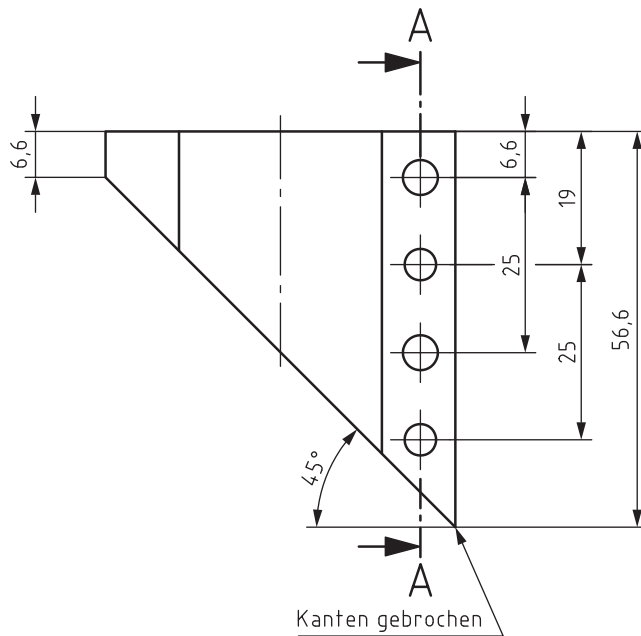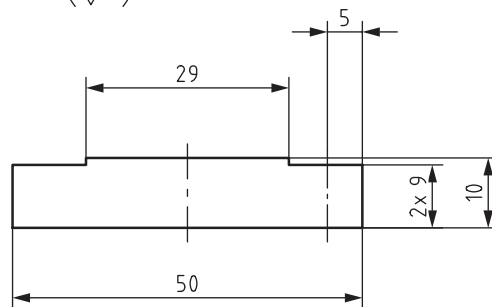


Skizze 15



Skizze 16

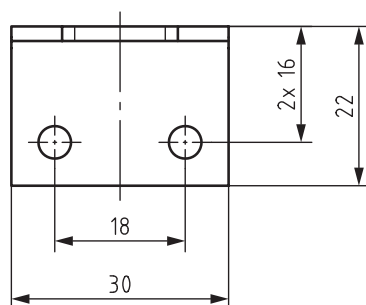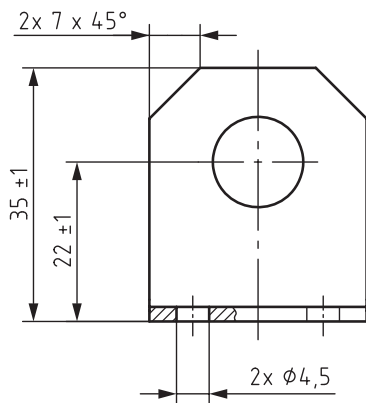


Skizze 17

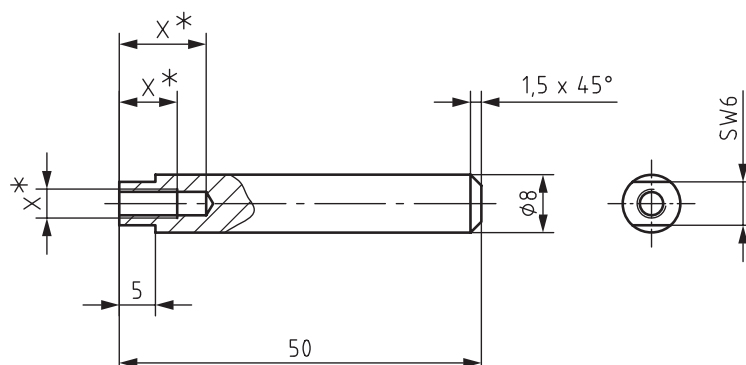


* Maß X entsprechend
verwendetem Zylinder
(Hub 40 Ø10)

Skizze 18 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

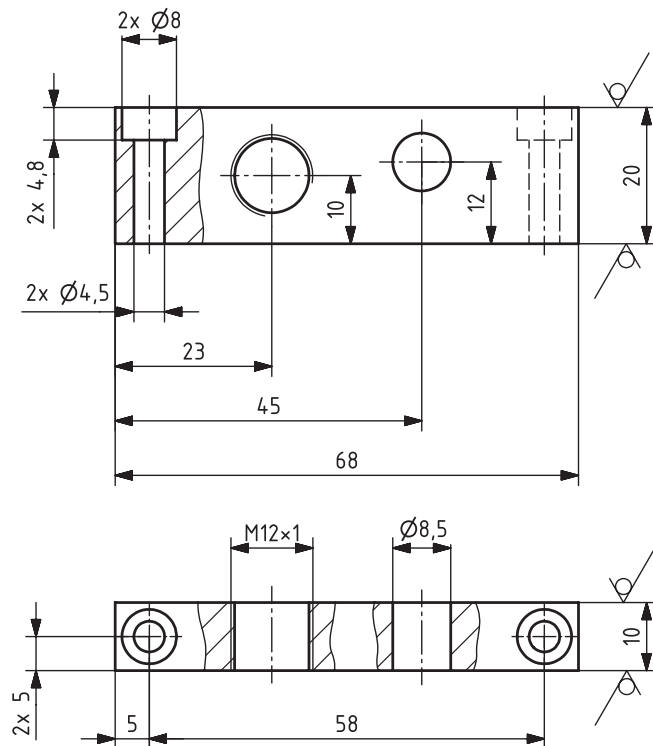


Skizze 19 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

Kaufteil

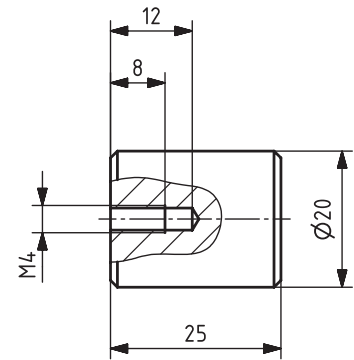


nicht bemaßte Fasen 1 x 45°

Skizze 20 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

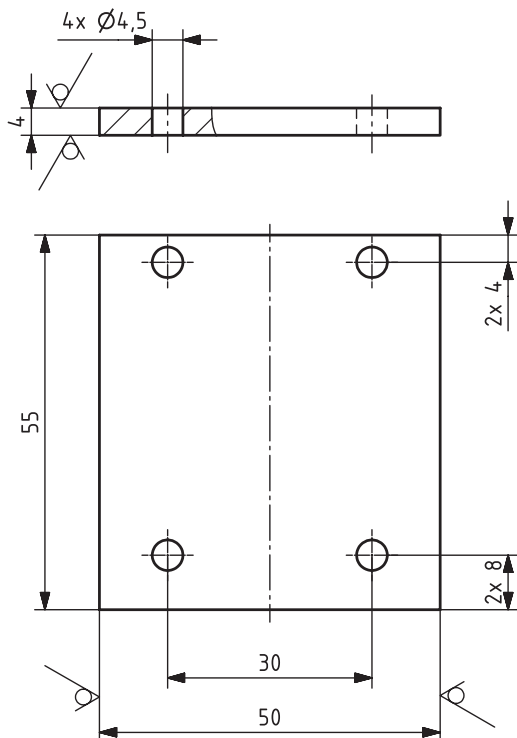


Skizze 23 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

2 Stück

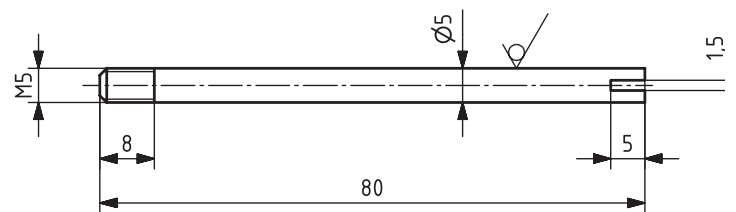


Skizze 21 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

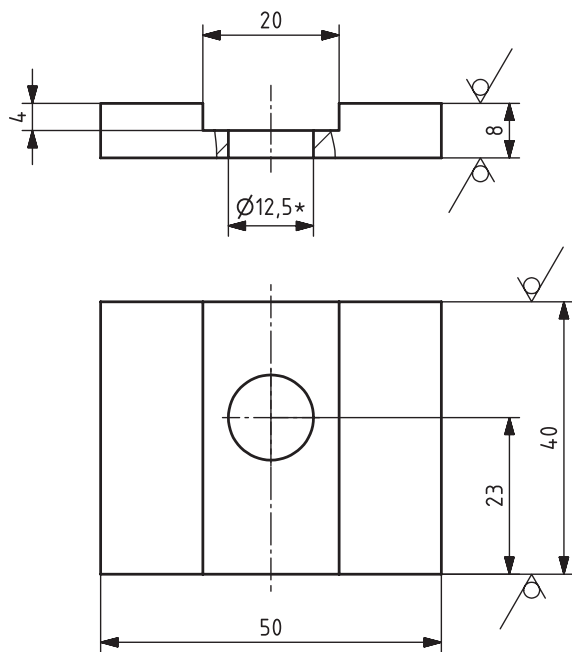

* oder entsprechend dem verwendeten Zylinder

Skizze 22 $\sqrt{Rz\ 16}$ (✓)

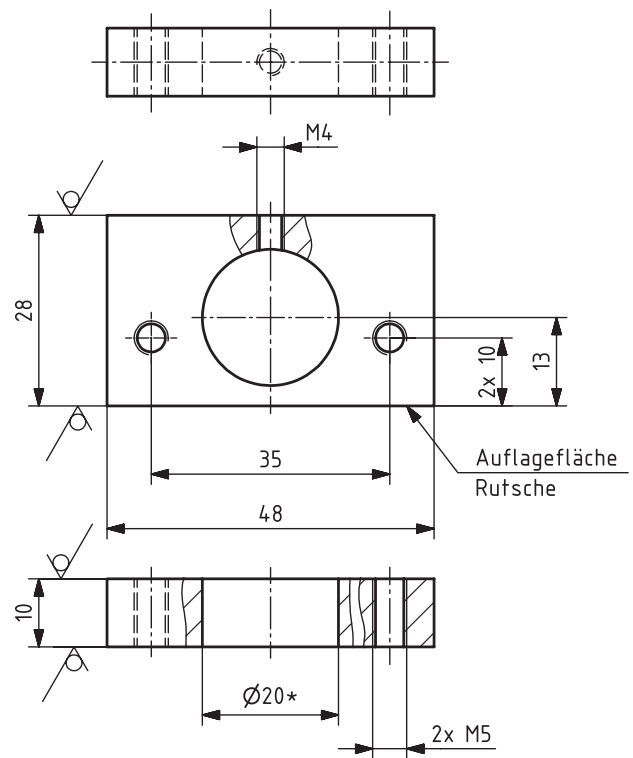

* oder entsprechend dem Einbaumaß des verwendeten Permanentelektromagnets

Arbeitsaufgabe Schaltschrank, Anzeige- und Bedieneinheit sowie Schaltpläne

Mechatroniker/-in

1 Allgemein

Der Schaltschrank sowie die Anzeige- und Bedieneinheit werden nach den folgenden Unterlagen vorverdrahtet. Die mechanische Baugruppe und die Anzeige- und Bedieneinheit werden über Steckverbindungen an den Schaltschrank angeschlossen.

Die nachfolgende Seite zeigt einen möglichen Aufbau des Schaltschranks (ohne Darstellung der Verdrahtung). Bestücken Sie die Montageplatte des Schaltschranks entsprechend der Aufbauzeichnung. Je nach verwendeten Materialien/Komponenten ist die Positionierung dieser ggf. anzupassen.

Betriebsübliche Abweichungen sind möglich, Änderungen sind in den Plänen zu vermerken!

Es dürfen keine Ergänzungen in den Schaltplänen auf Basis der Zuordnungsliste der Ein- und Ausgänge gemacht werden!

Dies ist Bestandteil der Prüfungsdurchführung!


Hinweis: Die Standard-Steckerbelegung Rundsteckverbindung (M12 oder betriebsüblich) für das Aktor-/Sensor-Verteilersystem sollte folgende Belegung aufweisen:


Kontakt 1: +24 V

Kontakt 2: /


Kontakt 3: 0 V


Kontakt 4: Signal

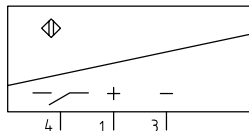


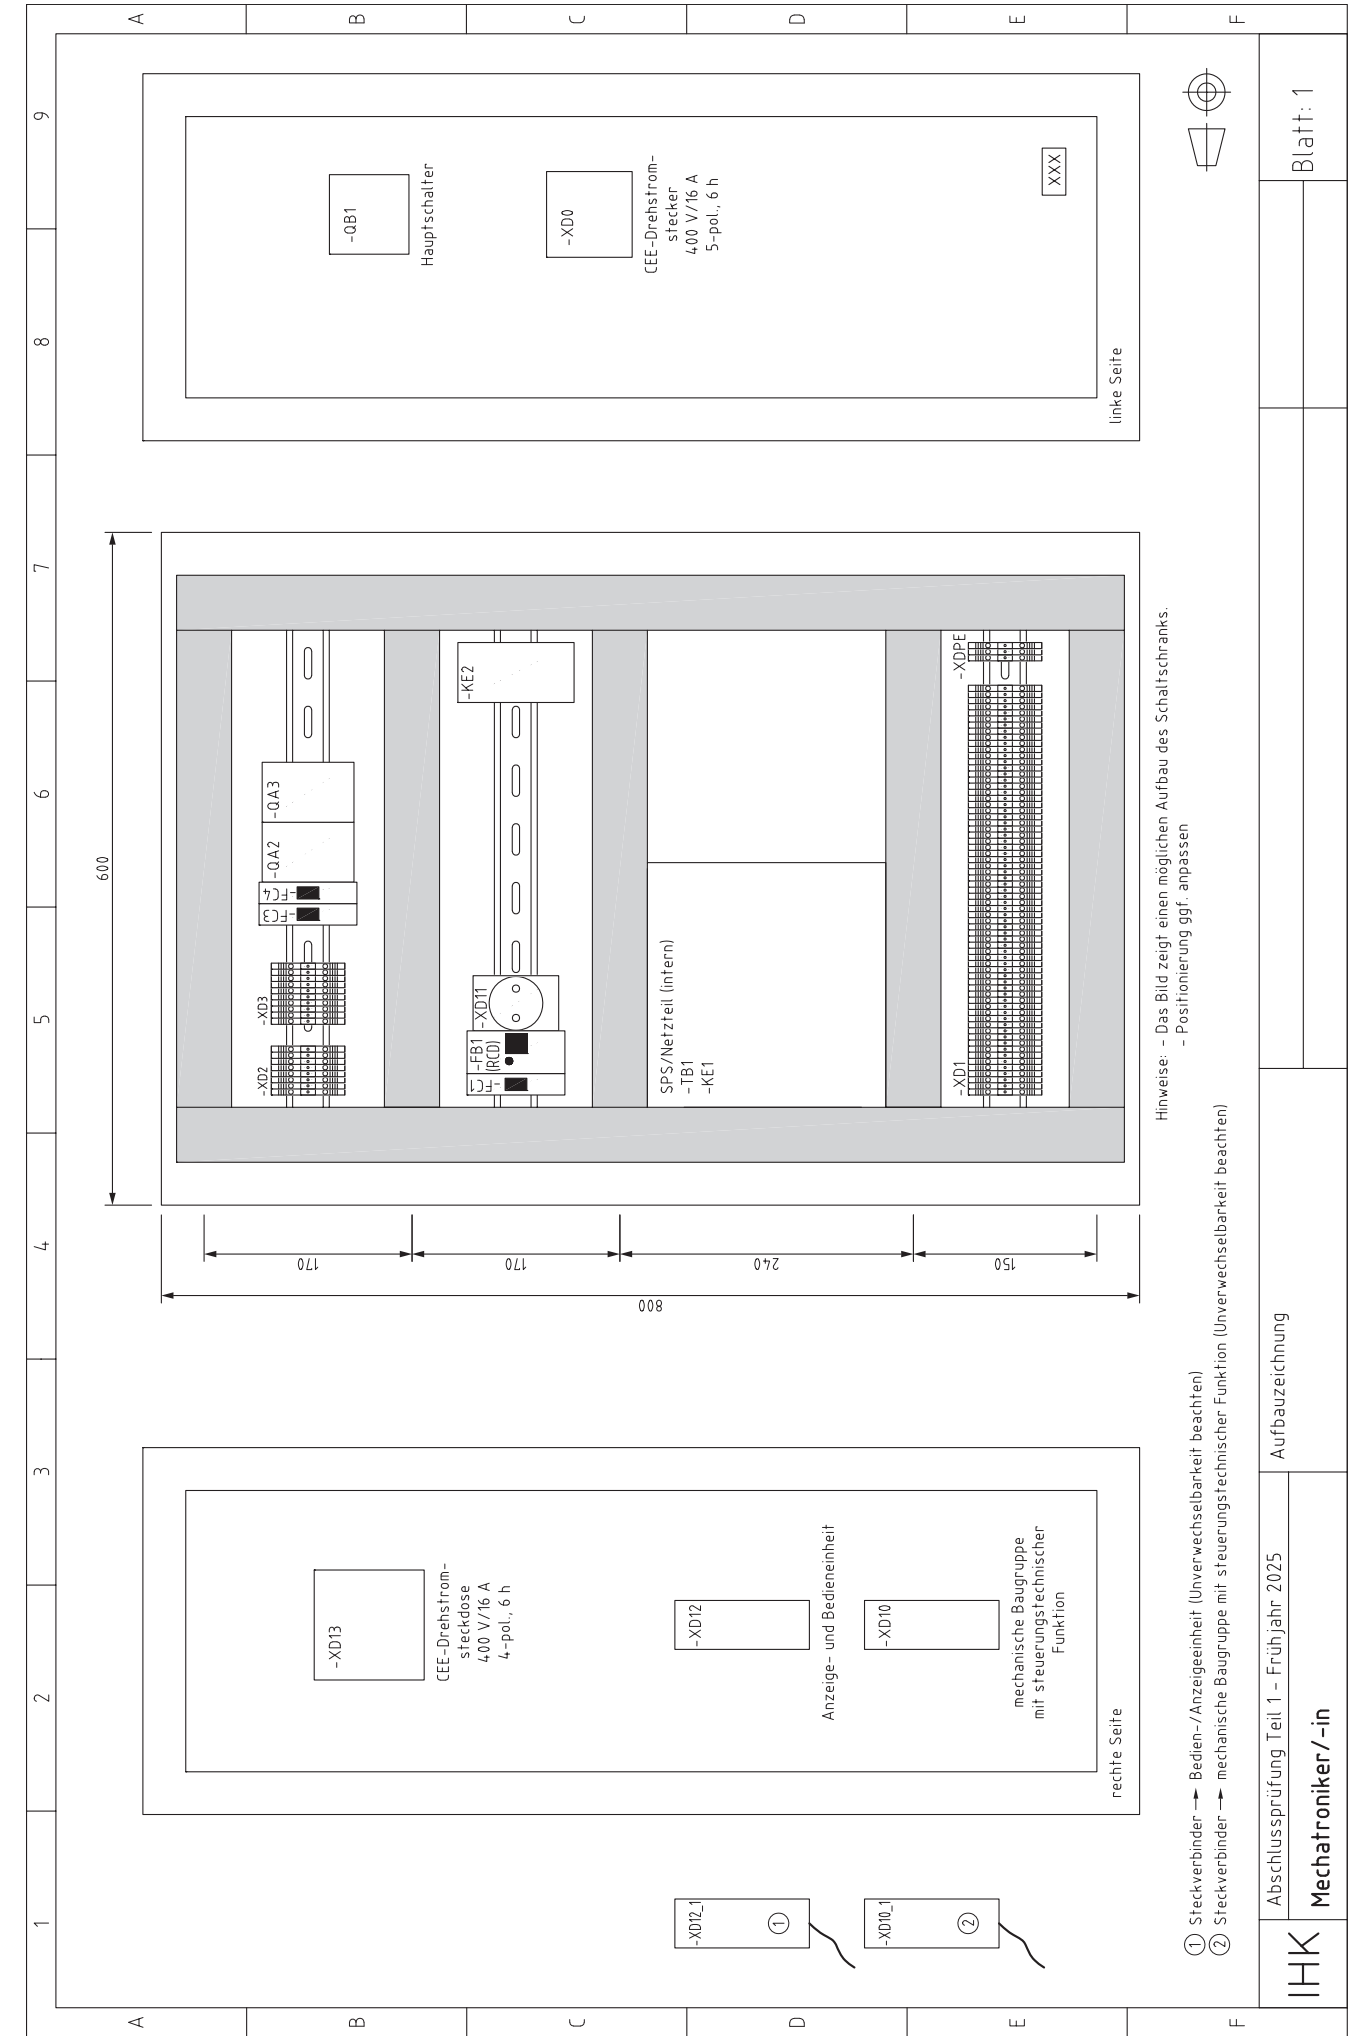


IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2025	Aufbauzeichnung	Blatt: 1
Mechatroniker/-in			

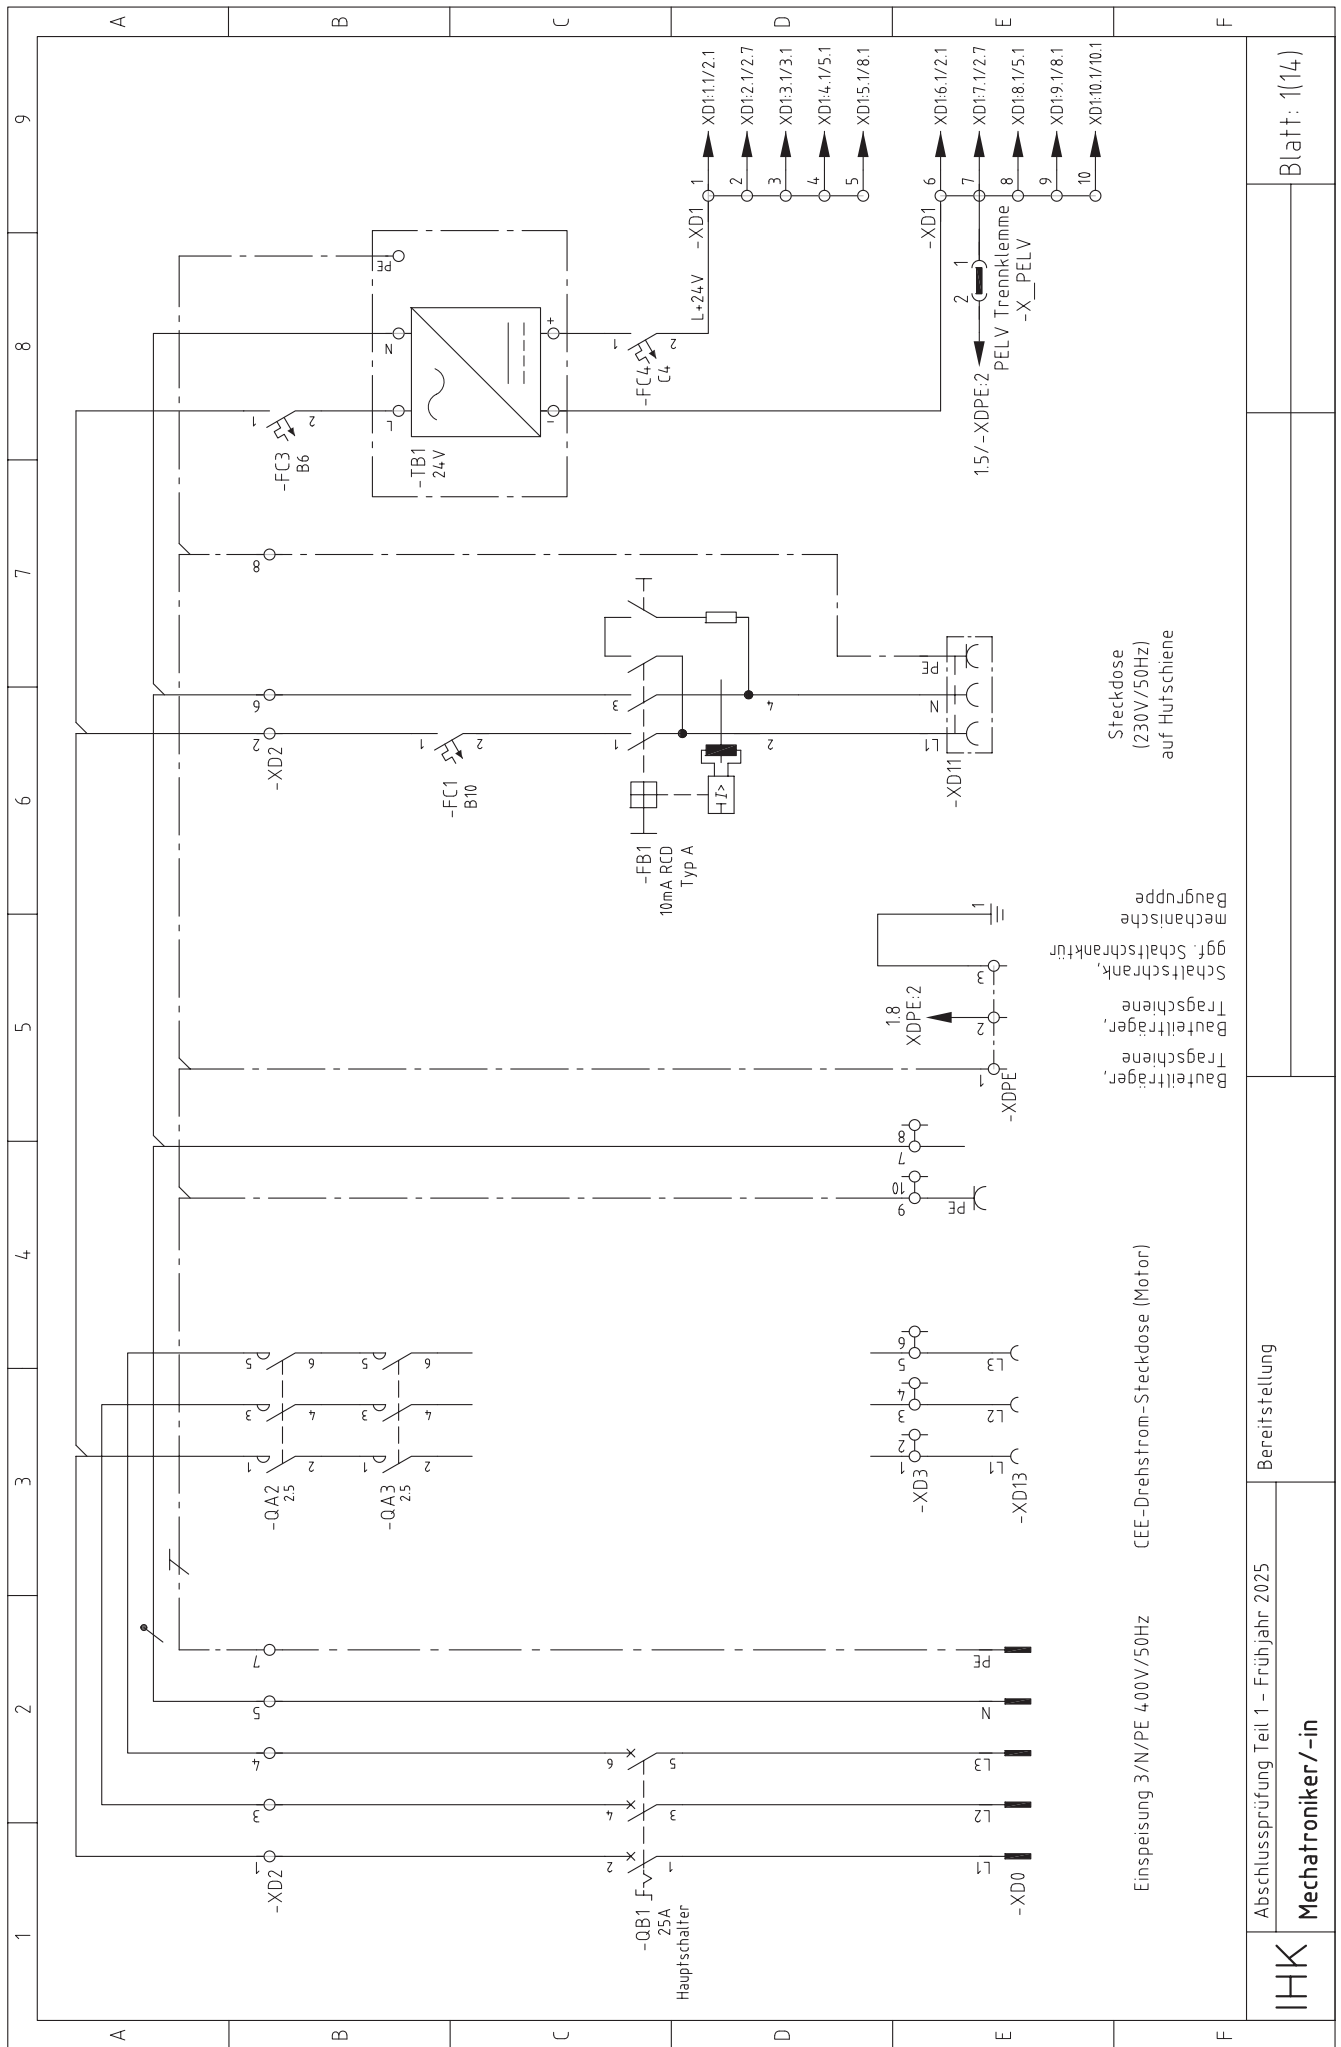


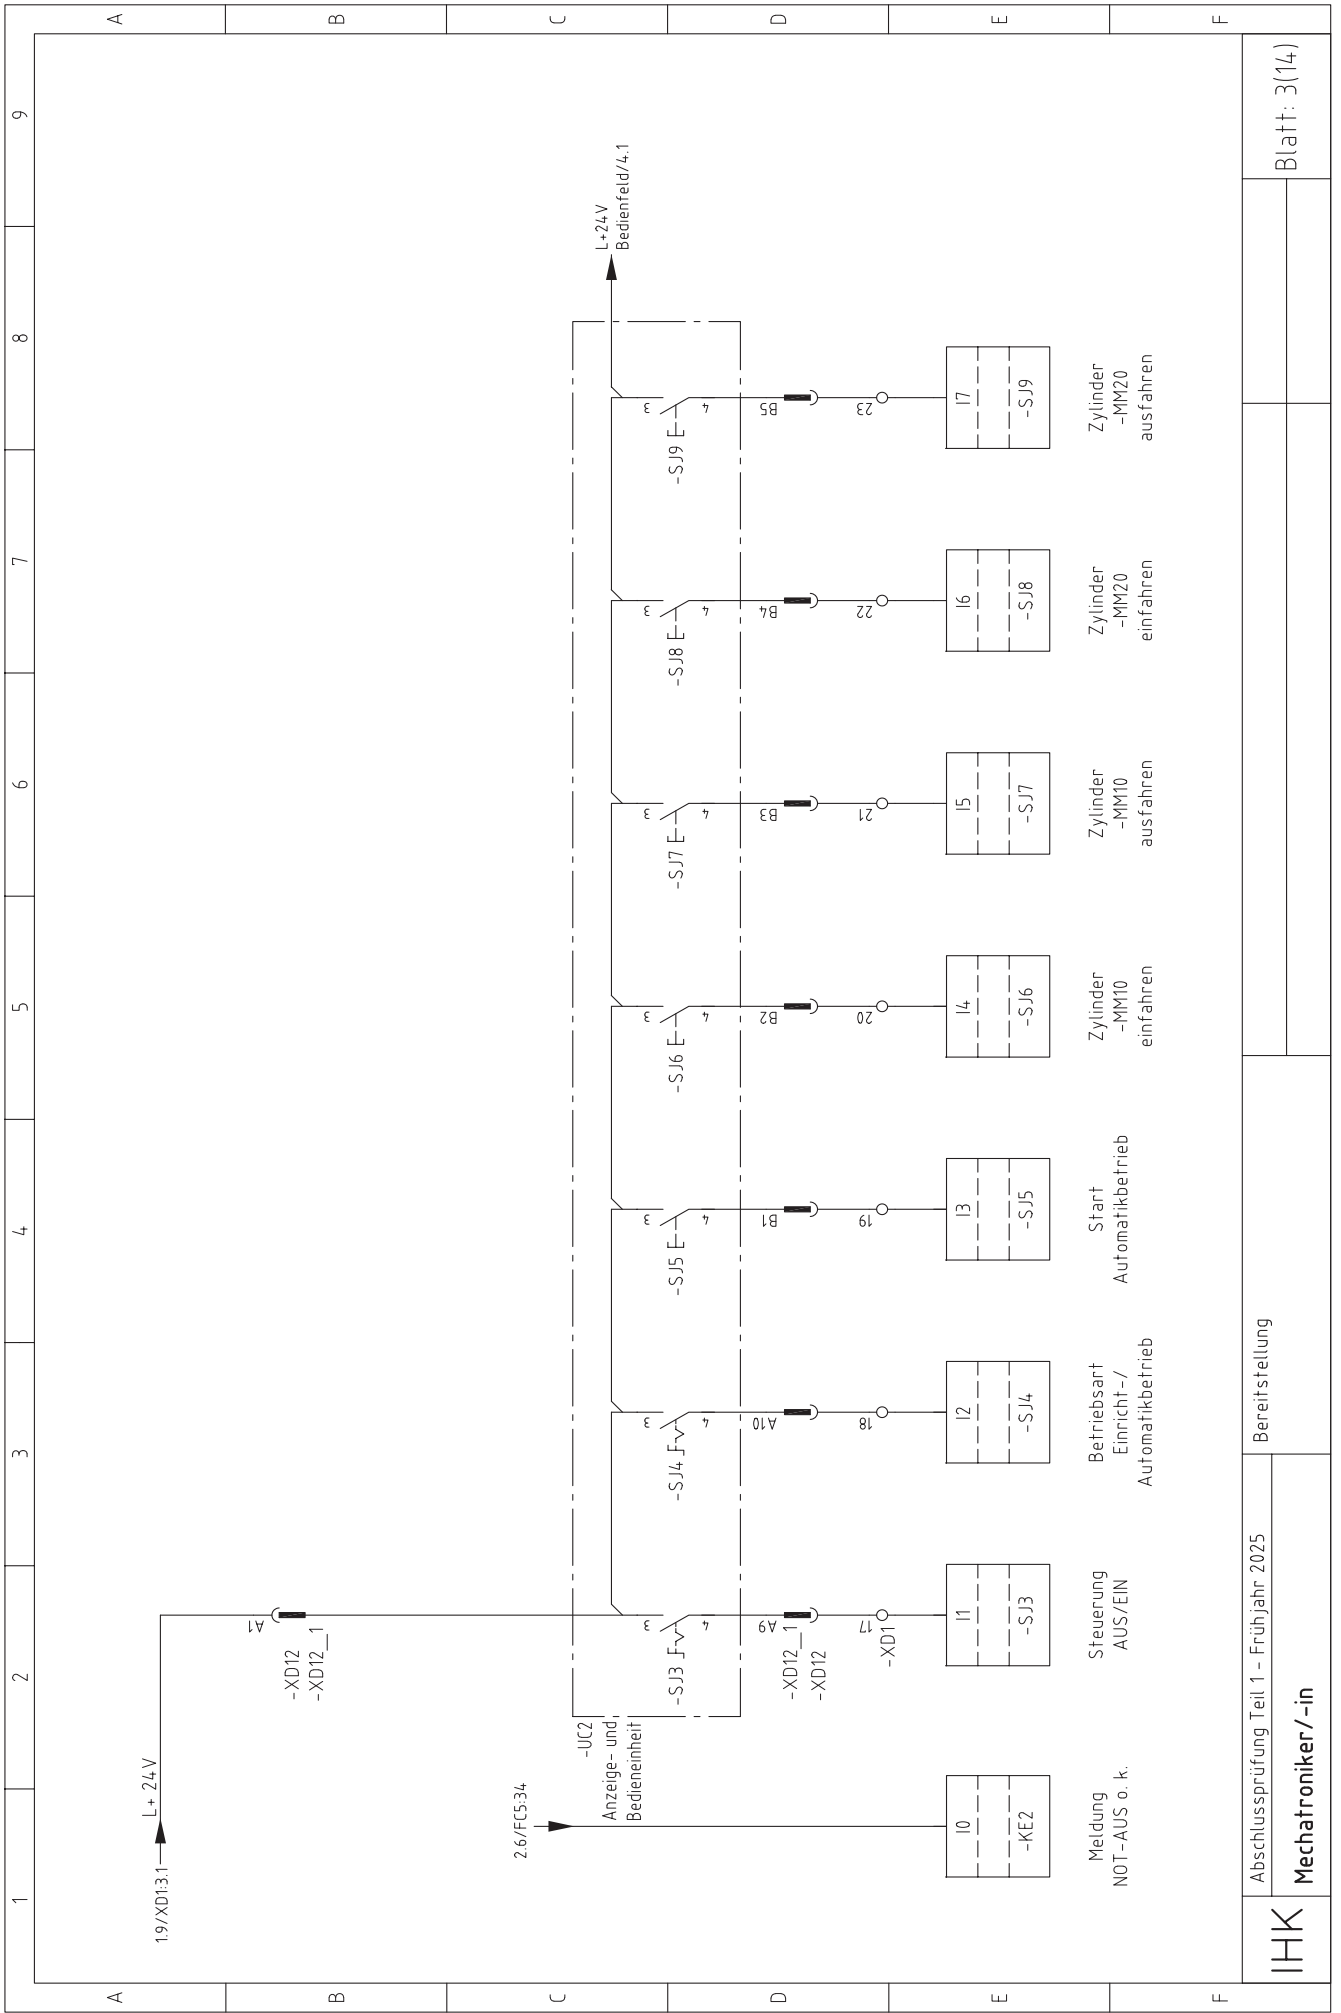


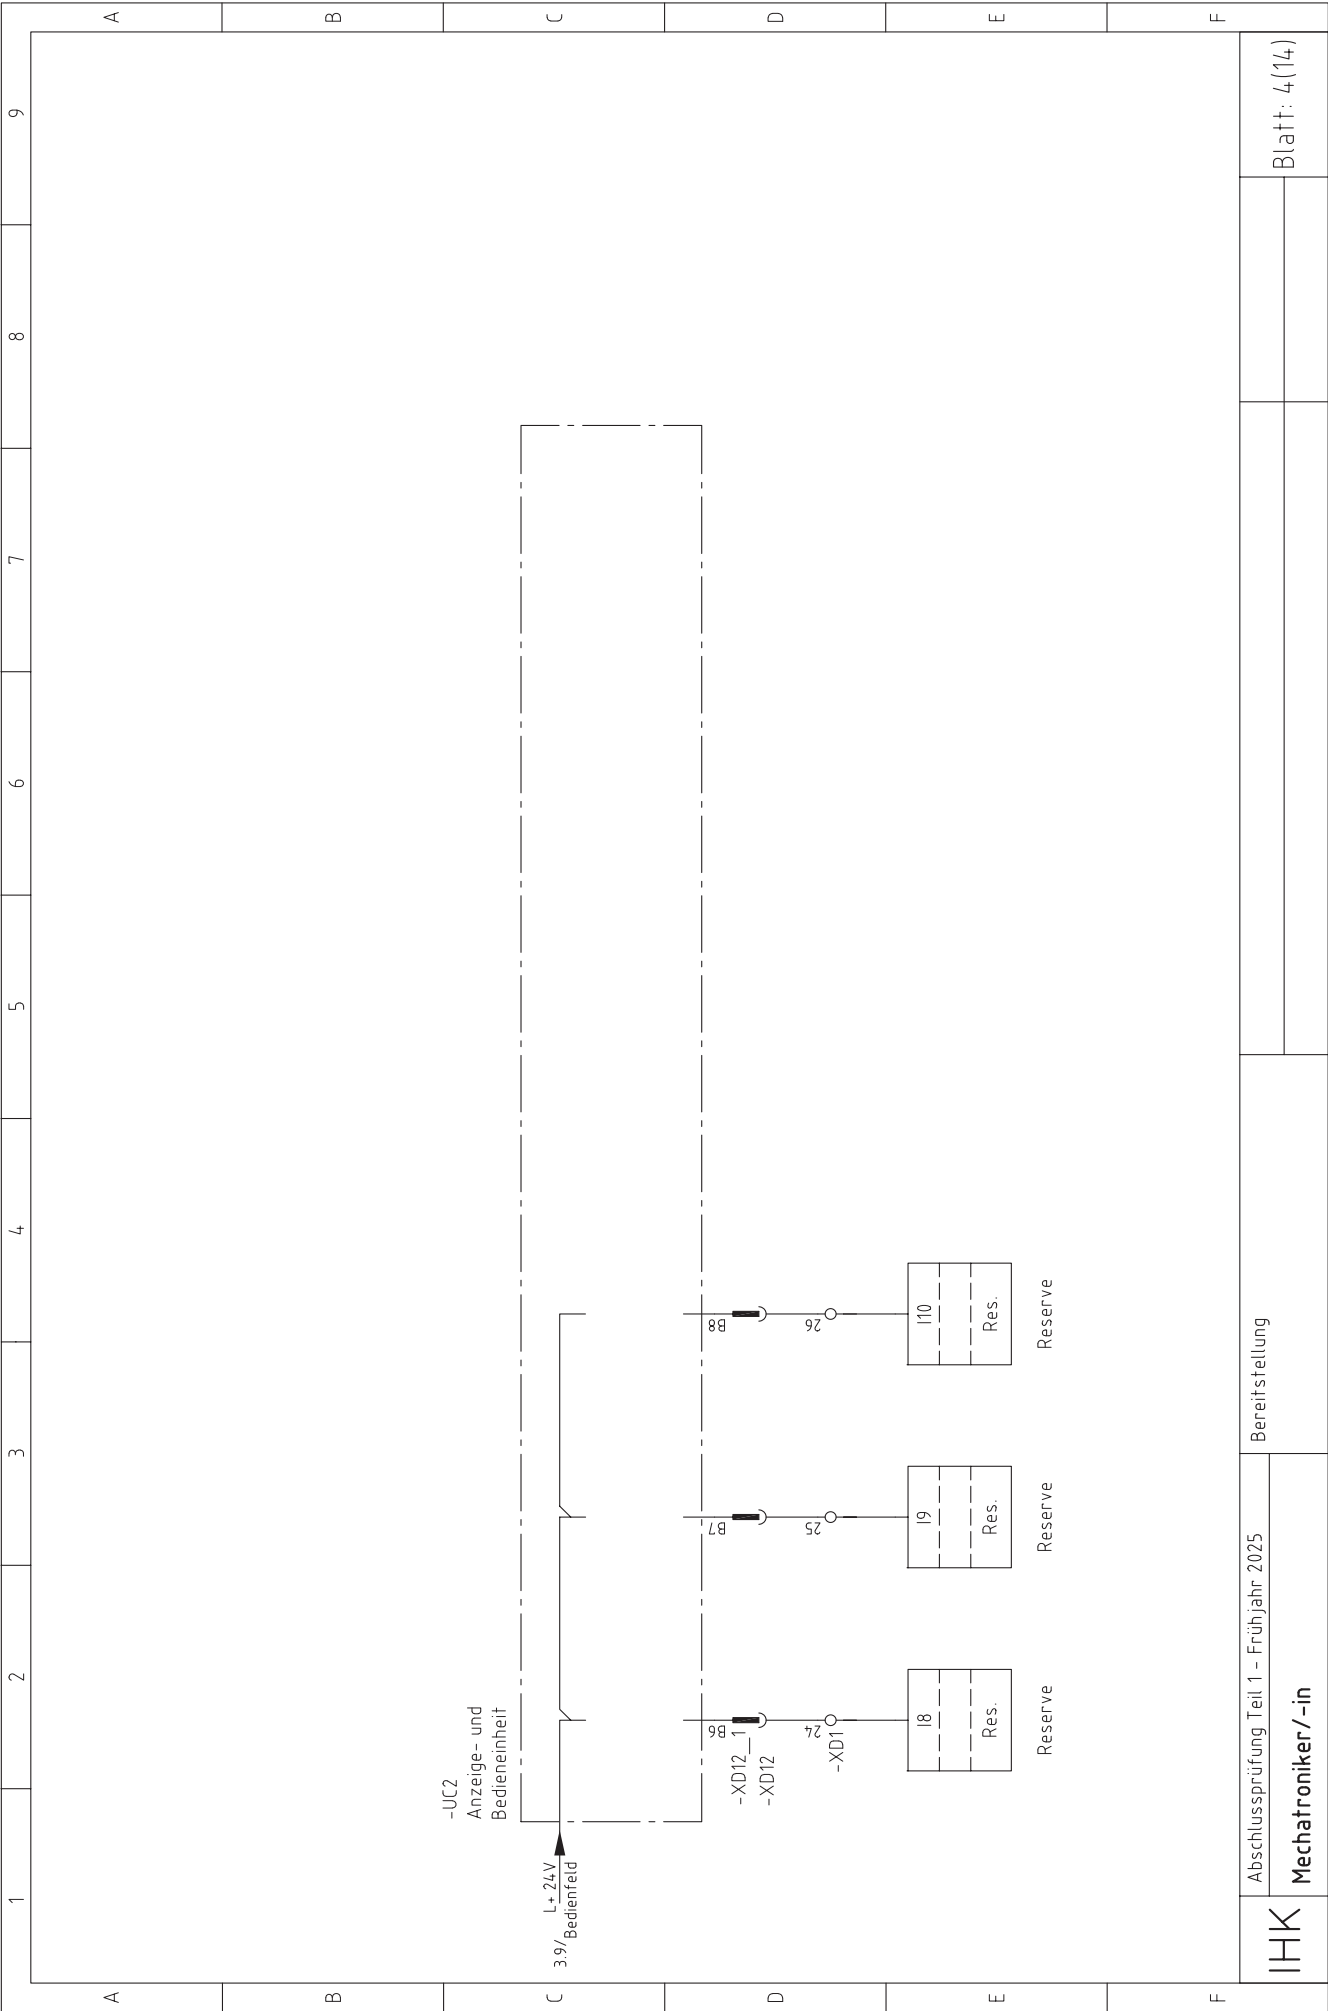





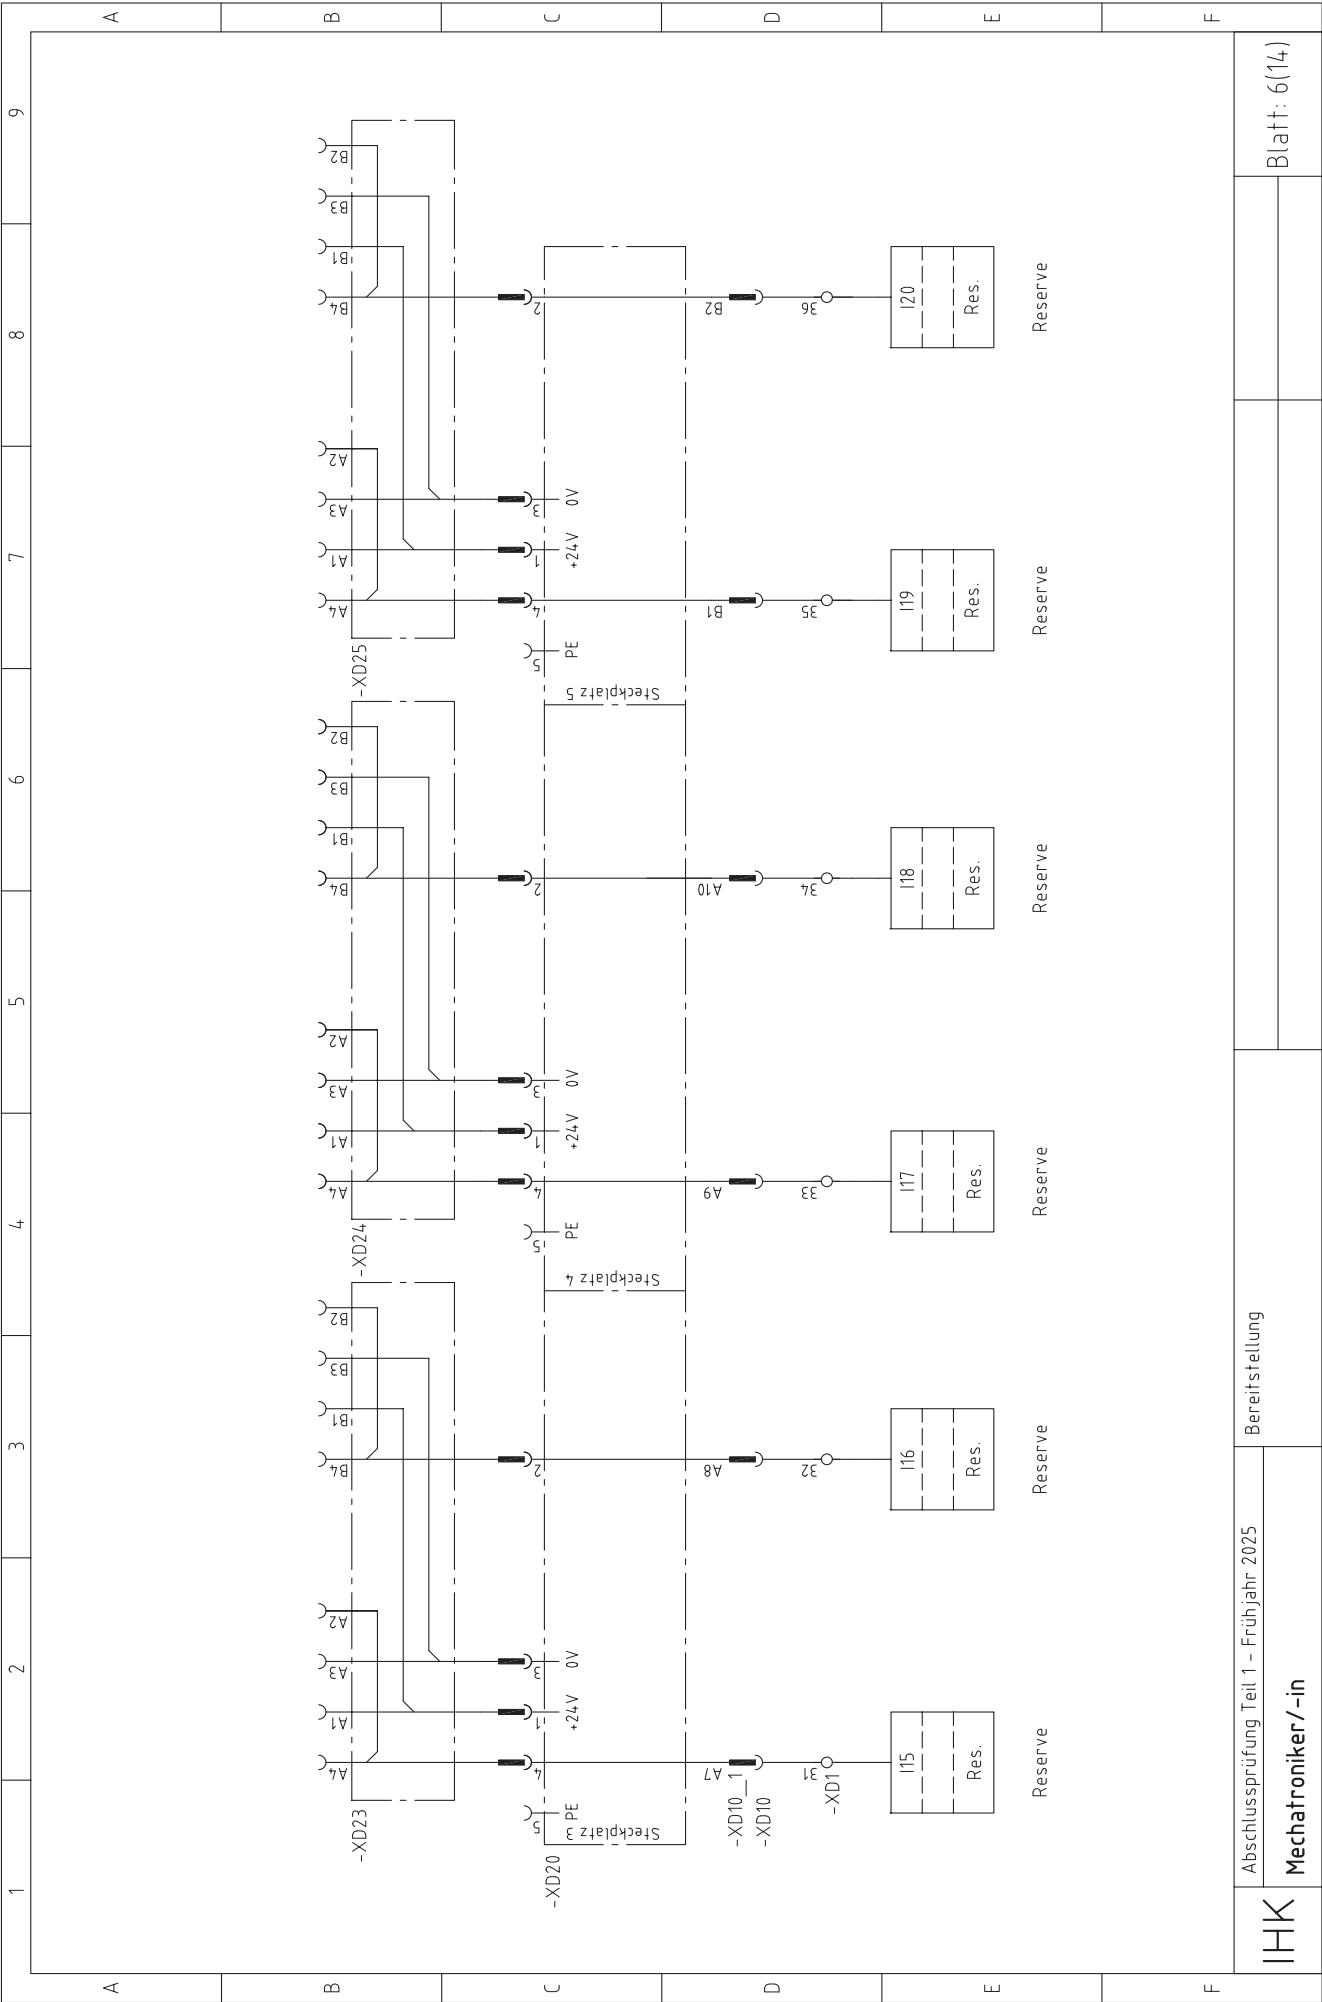


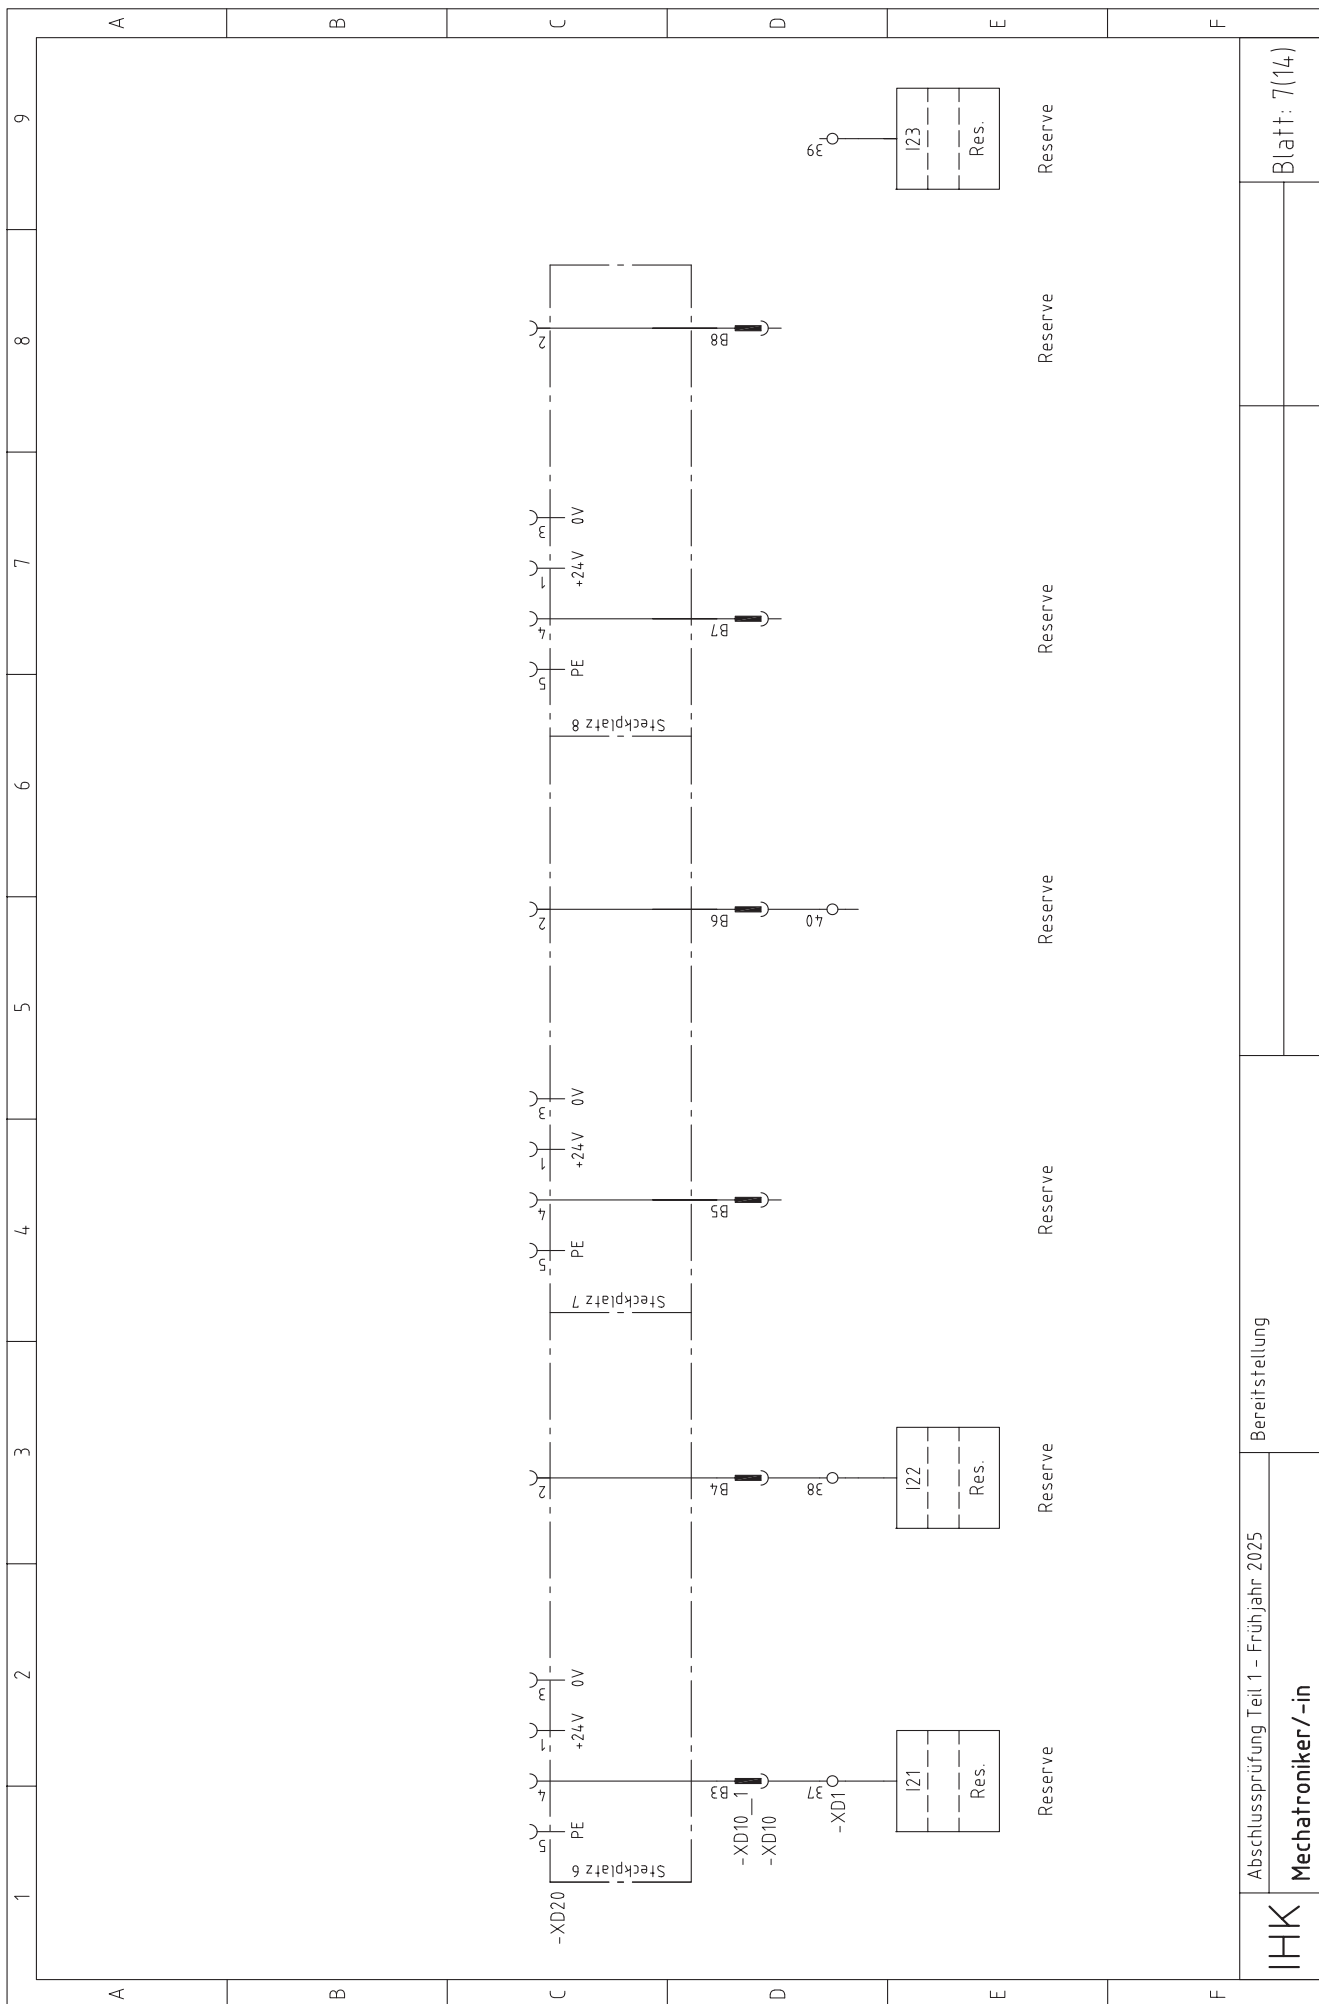



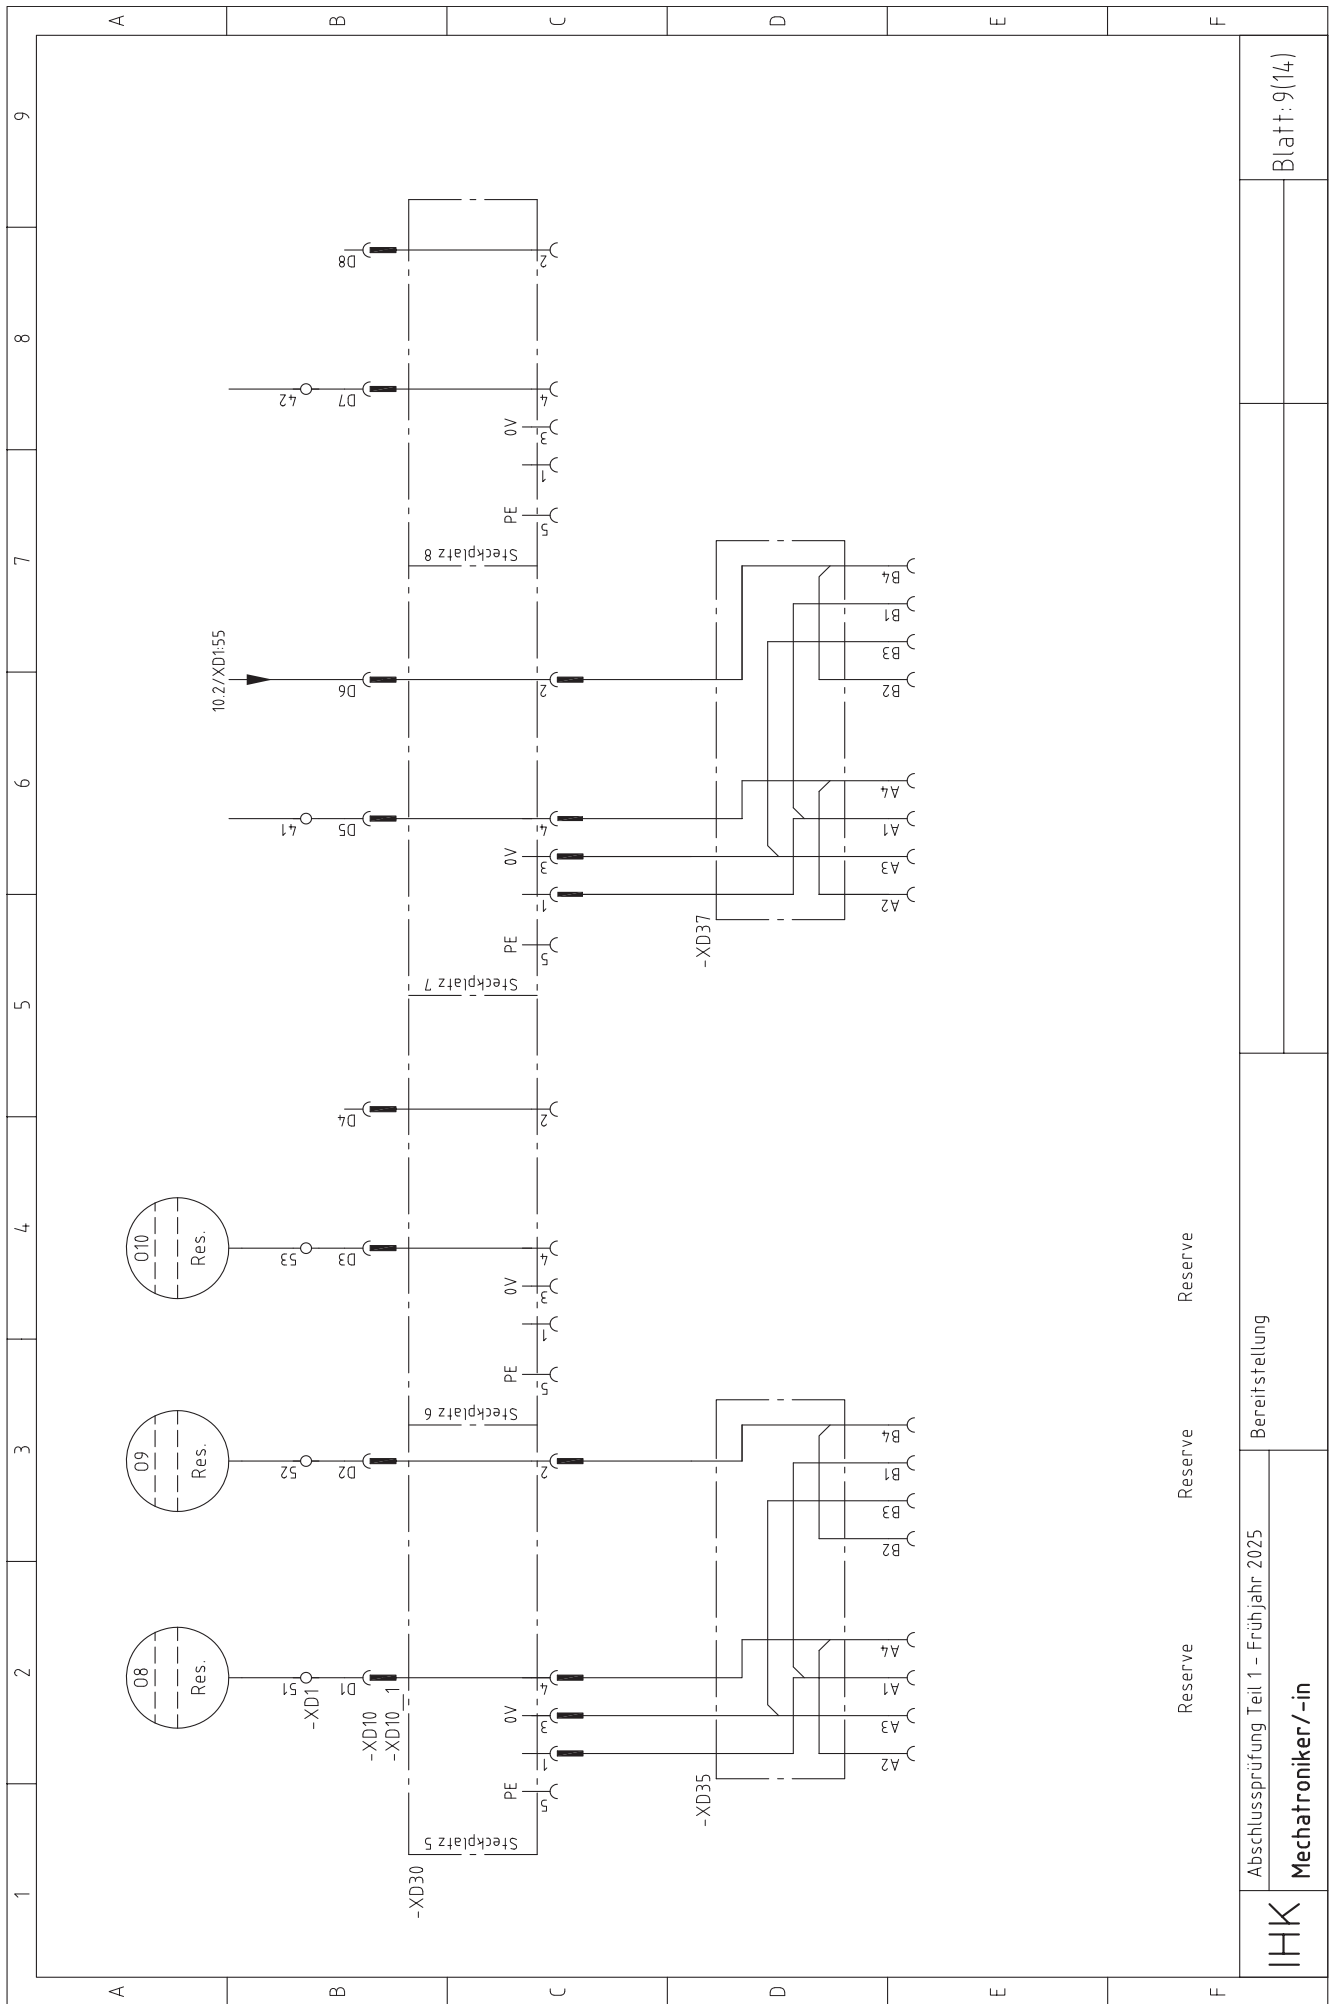

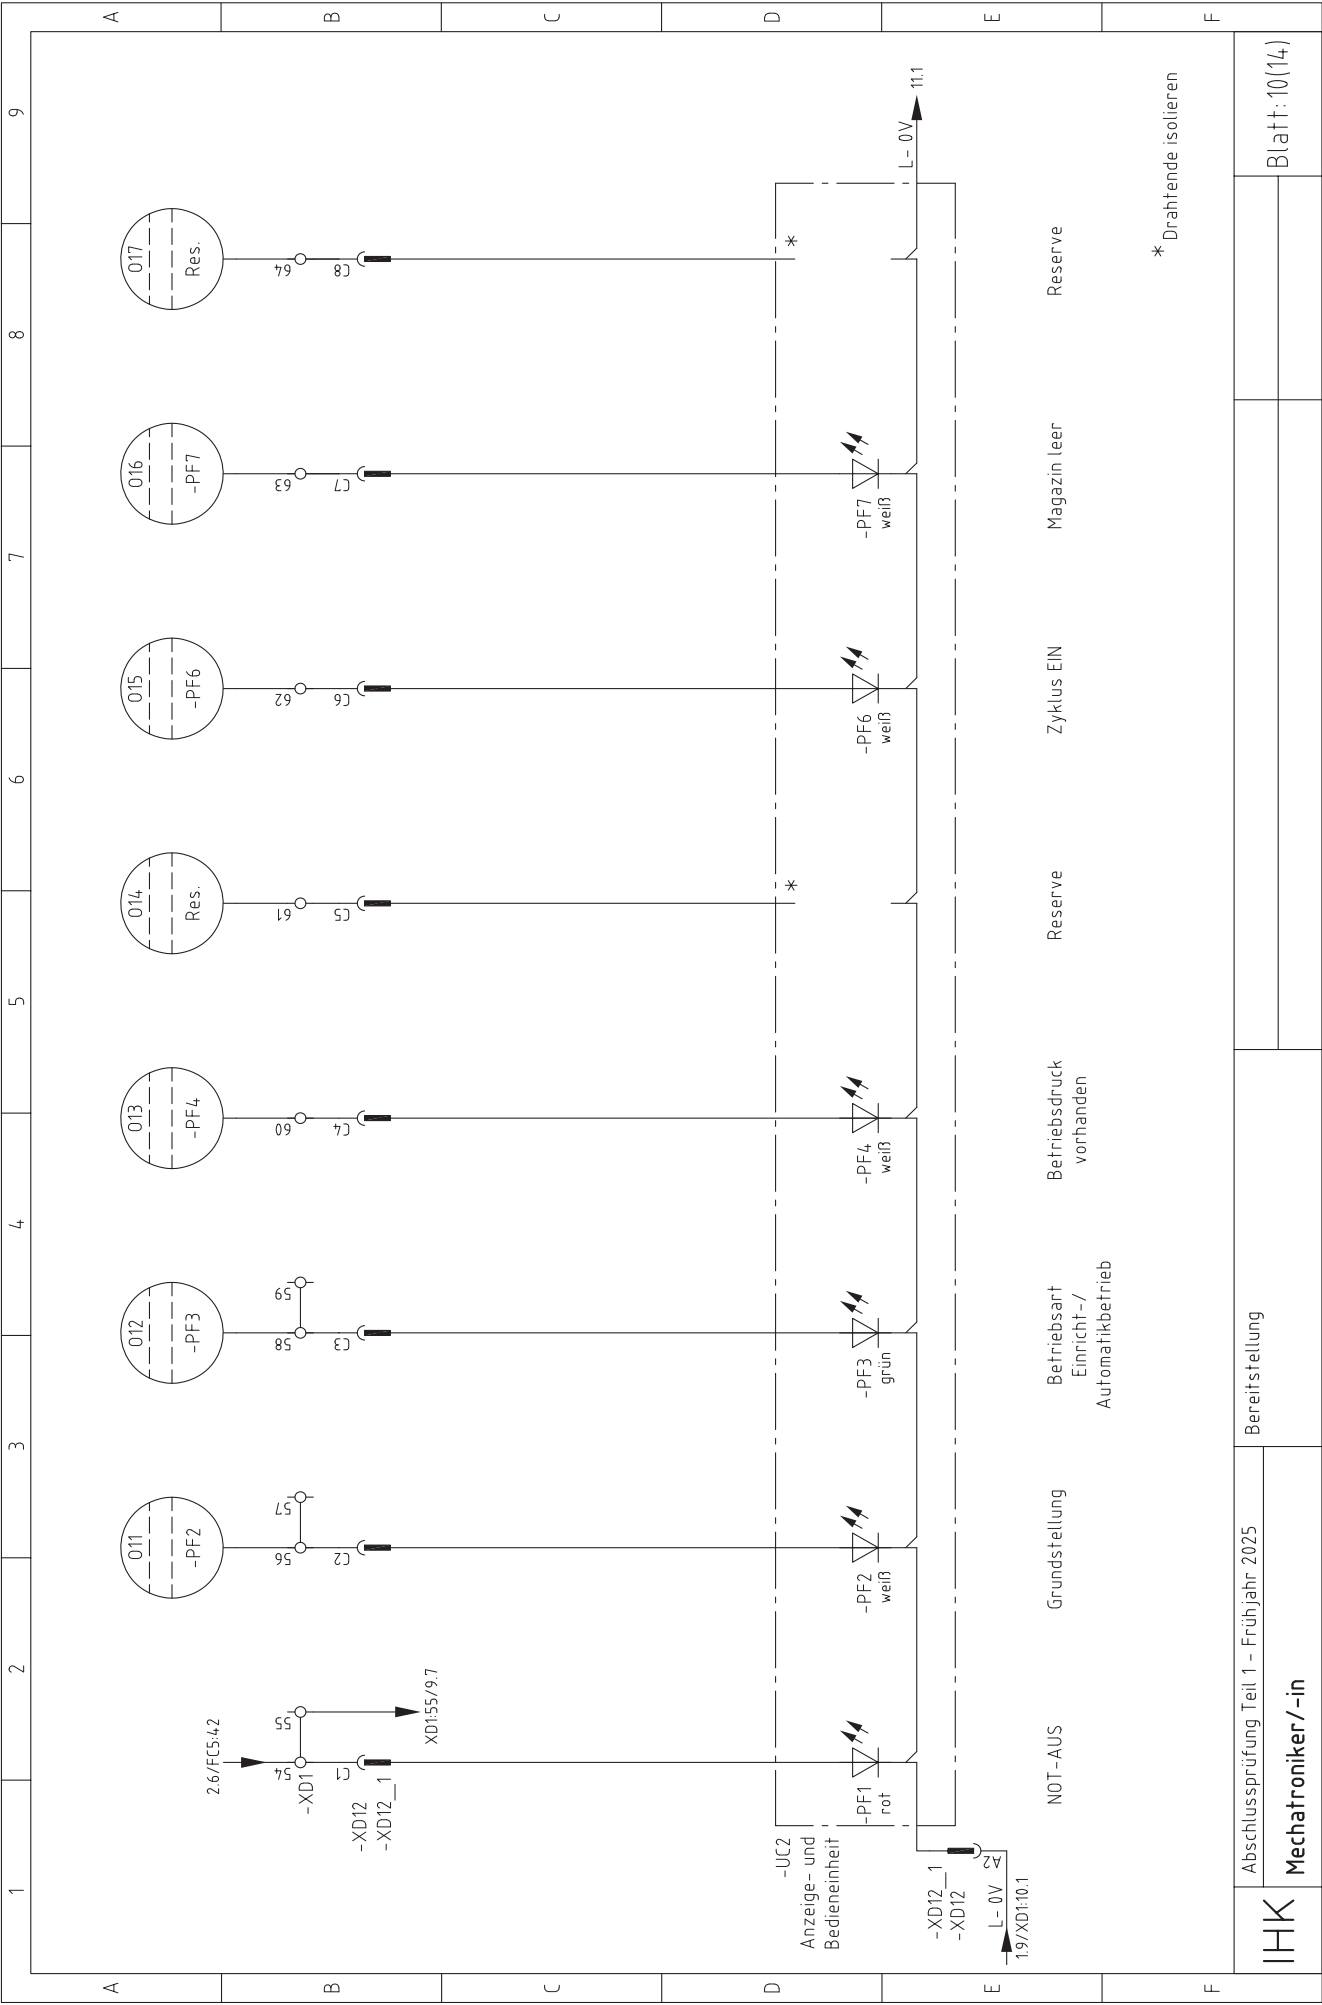


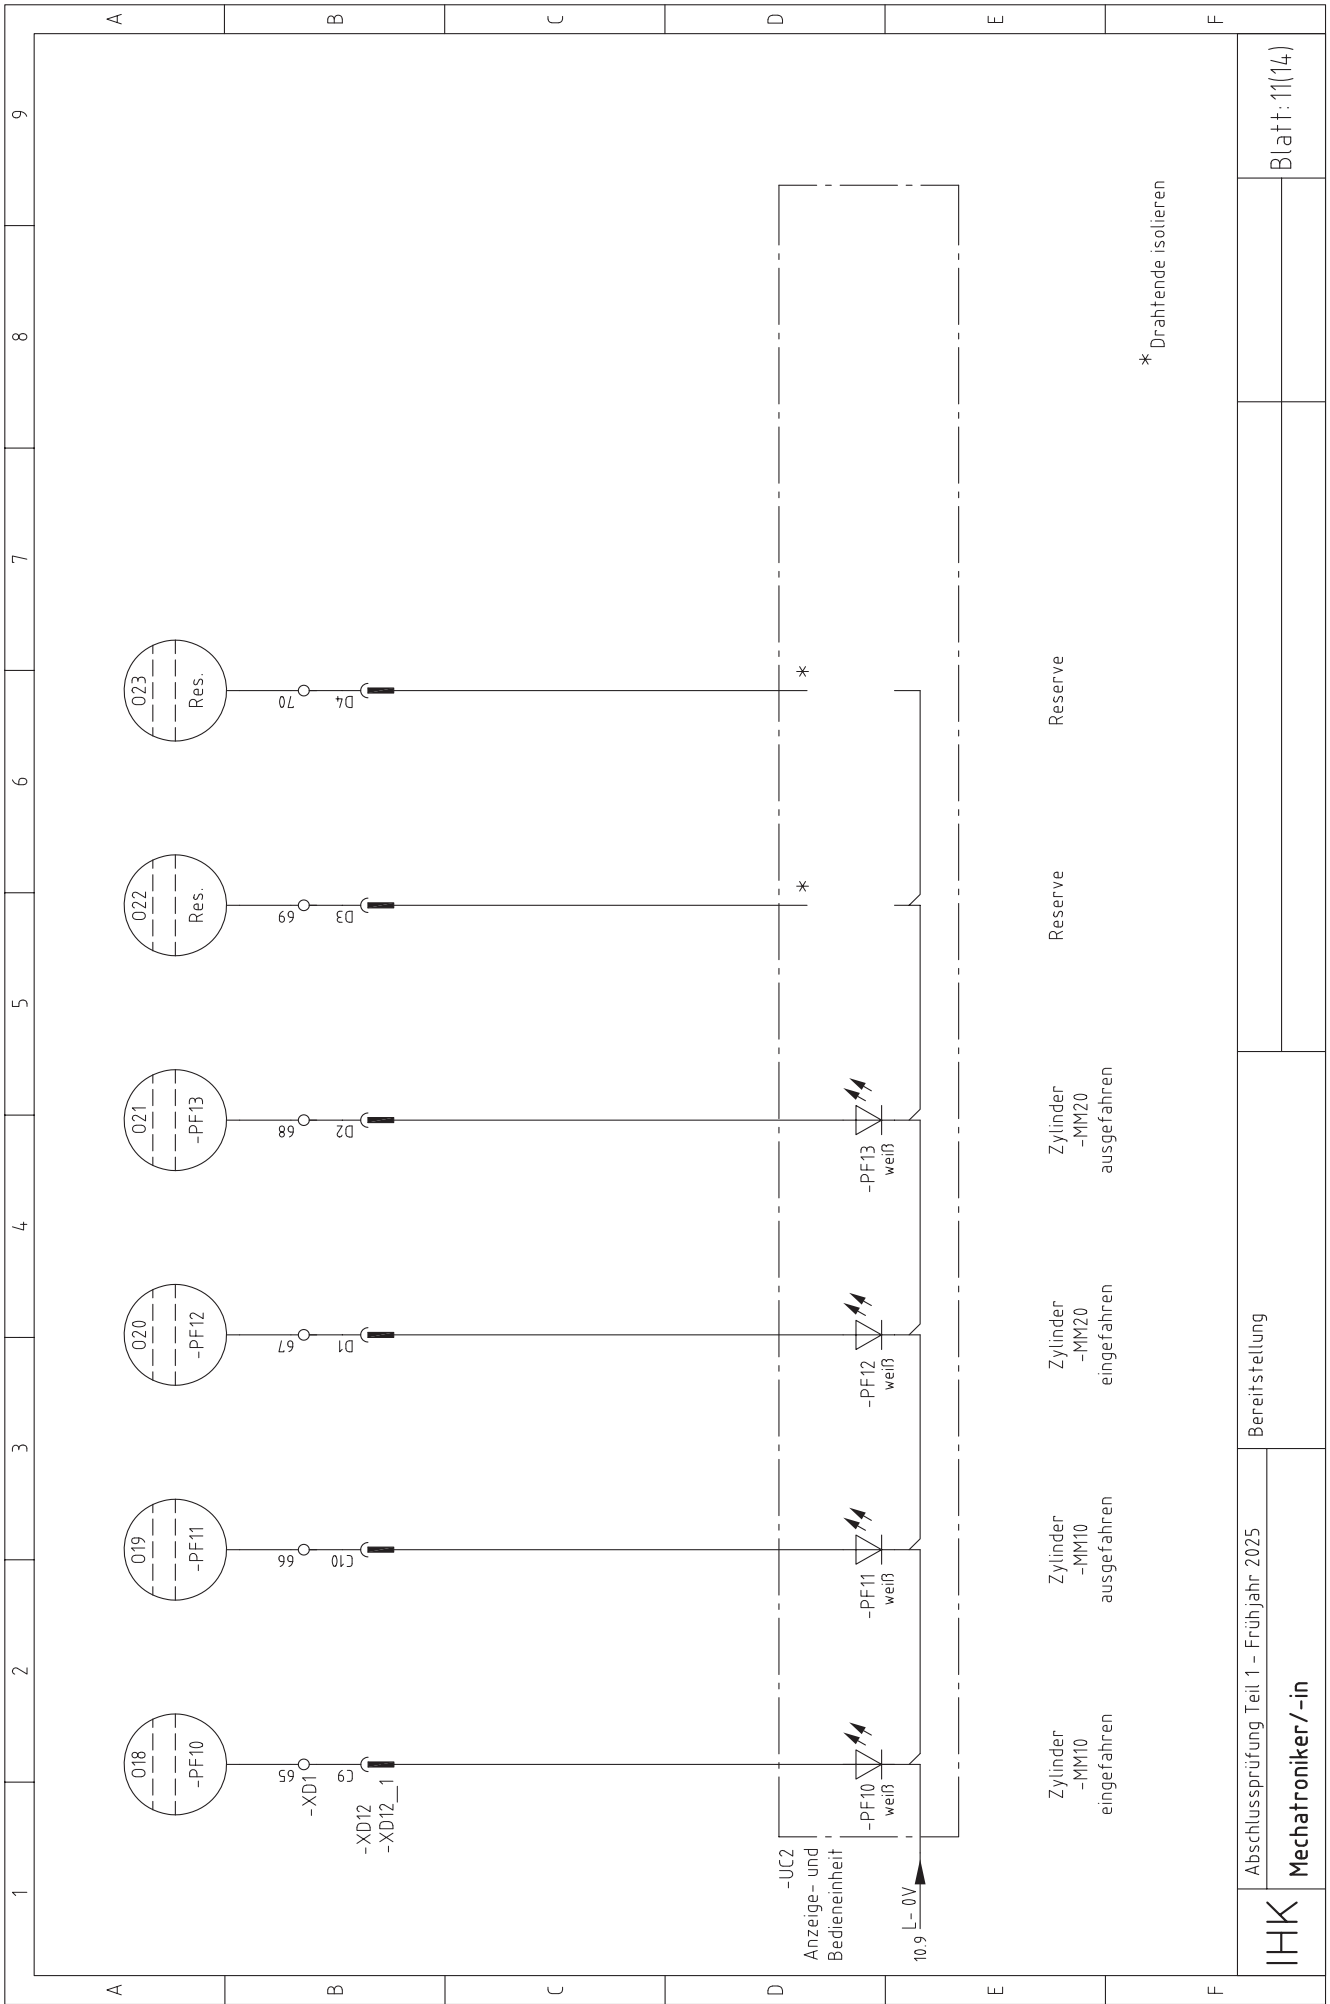

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Sensoren → mechanische Baugruppe</u>								
Input 7 (IN 7)  Input 5 (IN 5)  Input 3 (IN 3)  Input 1 (IN 1)  Input 8 (IN 8)  Input 6 (IN 6)  Input 4 (IN 4)  Input 2 (IN 2)  Aktor-/Sensor-Verteilersystem -XD20 L+24V L-0V IN1 (4) IN1 (2) IN2 (4) IN2 (2) IN3 (4) IN3 (2) IN4 (4) IN4 (2) IN5 (4) IN5 (2) IN6 (4) IN6 (2) IN7 (4) IN7 (2) IN8 (4) IN8 (2) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 -XD10_1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																											
Aktoren → mechanische Baugruppe																																																																																																																																																																																			
-XD30 Output 7 (OUT 7)  Output 8 (OUT 8)  Output 5 (OUT 5)  Output 6 (OUT 6)  Output 3 (OUT 3)  Output 4 (OUT 4)  Output 1 (OUT 1)  Output 2 (OUT 2)  <u>Aktor-/Sensor-Verteilersystem</u>																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 10%;">B</td> <td style="width: 10%;">C</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">E</td> <td style="width: 10%;">F</td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>L+24V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>L-0V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT1 (4)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT1 (2)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT2 (4)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT2 (2)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT3 (4)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT3 (2)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT4 (4)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT4 (2)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT5 (4)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT5 (2)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT6 (4)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT6 (2)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT7 (4)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT7 (2)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT8 (4)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUT8 (2)</td> <td>Reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									A	B	C	D	E	F					L+24V									L-0V									OUT1 (4)	Reserve								OUT1 (2)	Reserve								OUT2 (4)	Reserve								OUT2 (2)	Reserve								OUT3 (4)	Reserve								OUT3 (2)	Reserve								OUT4 (4)	Reserve								OUT4 (2)	Reserve								OUT5 (4)	Reserve								OUT5 (2)	Reserve								OUT6 (4)	Reserve								OUT6 (2)	Reserve								OUT7 (4)	Reserve								OUT7 (2)	Reserve								OUT8 (4)	Reserve								OUT8 (2)	Reserve						
A	B	C	D	E	F																																																																																																																																																																														
	L+24V																																																																																																																																																																																		
	L-0V																																																																																																																																																																																		
	OUT1 (4)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT1 (2)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT2 (4)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT2 (2)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT3 (4)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT3 (2)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT4 (4)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT4 (2)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT5 (4)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT5 (2)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT6 (4)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT6 (2)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT7 (4)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT7 (2)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT8 (4)	Reserve																																																																																																																																																																																	
	OUT8 (2)	Reserve																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">F</td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> </tr> <tr> <td>IHK</td> <td colspan="2">Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2025</td> <td colspan="2">Bereitstellung</td> <td colspan="4">Blatt: 13(14)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Mechatroniker/-in</td> <td colspan="2">Aktor-/Sensor-Verteilersystem</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>									F									IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2025		Bereitstellung		Blatt: 13(14)					Mechatroniker/-in		Aktor-/Sensor-Verteilersystem																																																																																																																																																					
F																																																																																																																																																																																			
IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2025		Bereitstellung		Blatt: 13(14)																																																																																																																																																																														
	Mechatroniker/-in		Aktor-/Sensor-Verteilersystem																																																																																																																																																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzeige- und Bedieneinheit Signalsäulenleuchte								
-UC2 Legende: - Blindstopfen - Einbau-Knebelschalter - Einbau-Leuchtmelder - Einbau-Leuchtfaster - NOT-AUS -UA3 Hinweise: Die flexible Steuerleitung ist nicht dargestellt! Hinweise: Die Anschlüsse sind nicht dargestellt! 3x M12 jeweils auf Pin 4 belegt								
Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2025			Bereitstellung			Blatt: 14(14)		
IHK			Mechatroniker/-in					

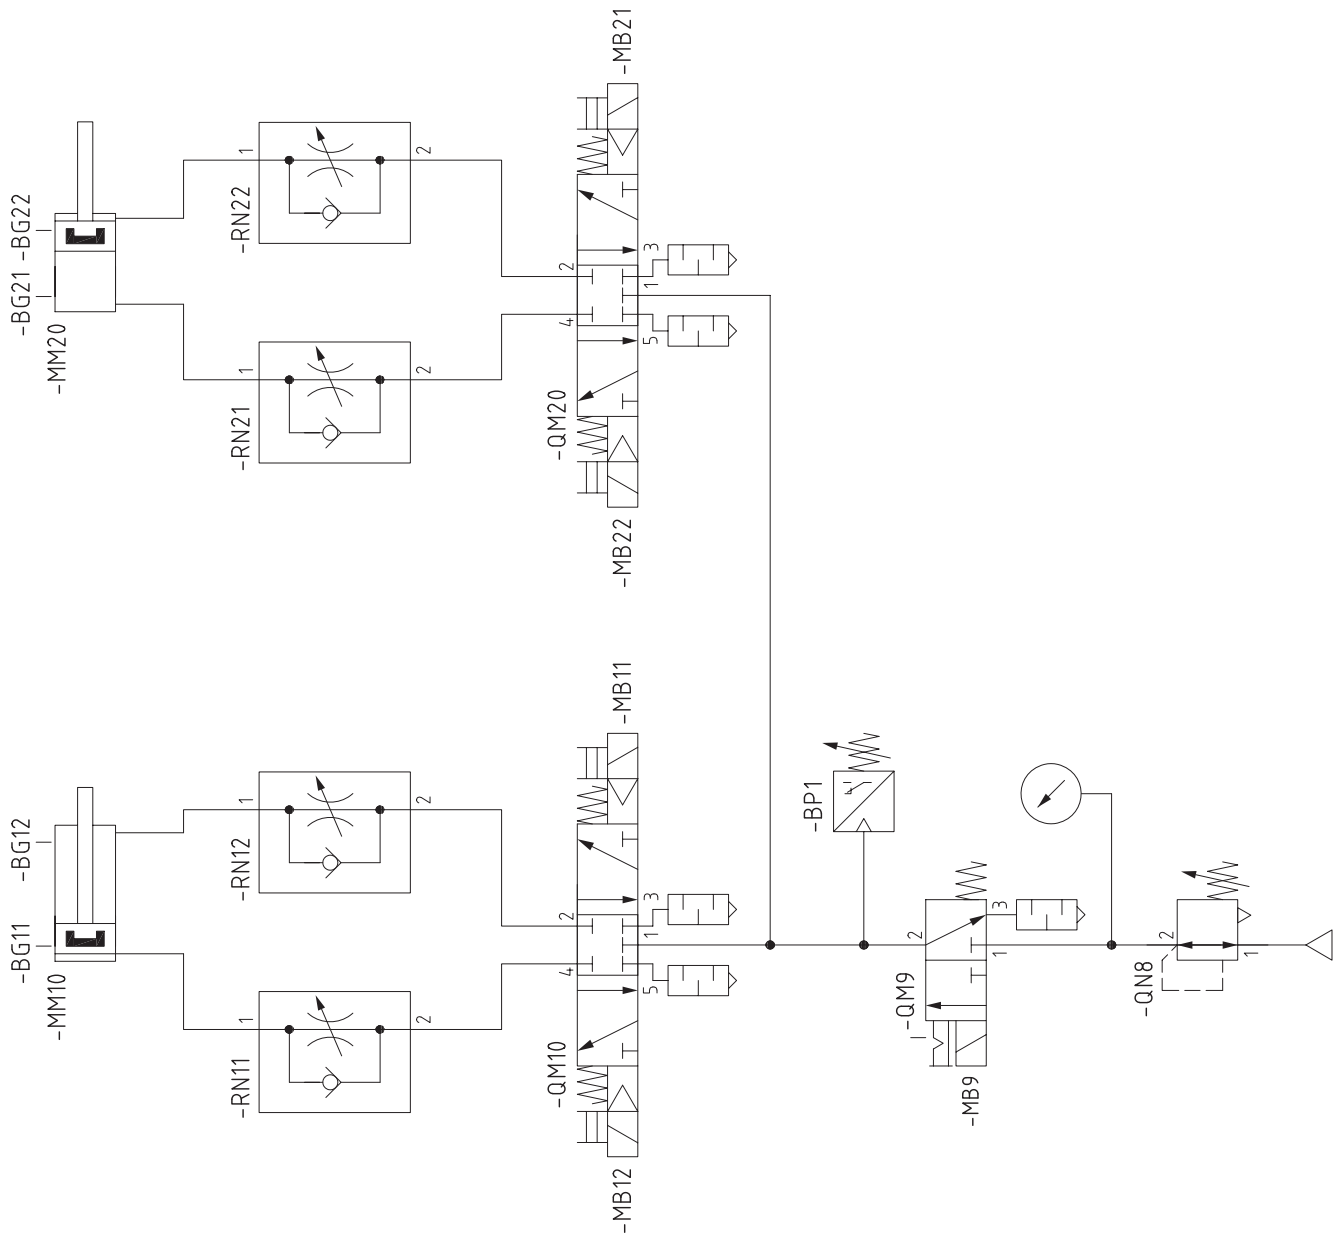

Arbeitsaufgabe Funktionsbeschreibung zum Ablaufplan nach GRAFCET

Mechatroniker/-in

1 Allgemein

- Programmieren Sie die Steuerung entsprechend dem unter 3.1 dargestellten GRAFCET; hier sind alle wichtigen Verknüpfungen dargelegt.
- Die Zuordnungslisten dienen als Hilfe für die Belegung der systembezogenen Operanden.
- Testen Sie die Programmierung.


2 Funktionsbeschreibung

- I Das mechatronische Teilsystem wird mit dem Hauptschalter -QA1 eingeschaltet. Bei störungsfreiem NOT-AUS (-KE2 „EIN“) wird das Hauptventil -MB9 zugeschaltet. Ein betätigter NOT-AUS wird durch die Leuchtmelder -PF1 und -PF31 angezeigt.
- Mit dem Knebelschalter -SJ3 wird die Steuerung eingeschaltet und alle Leuchtmelder stellen den momentanen Zustand der Anlage dar.
- Bei vorhandenem Druck (-BP1 > 3,5 bar) und dem Schalter -SJ4 in Stellung „0“ ist die Anlage im Einrichtbetrieb und -PF3 und -PF32 leuchten.
- Im Einrichtbetrieb können die Aktoren über die Anzeige- und Bedieneinheit gesteuert werden.
- II In der Grundstellung ist -MM10 eingefahren, -MM20 und -MM30 sind ausgefahren, der Initiator -BG2 ist nicht belegt und es befindet sich mind. ein Sortierklotz im Magazin (LWL=0).
- Bestücken Sie Ihr Magazin folgenderweise: Metall, Kunststoff, Metall, Kunststoff.
- Befindet sich -SJ4 in Stellung „1“, ist die Anlage im Automatikbetrieb, welcher durch -SJ5 gestartet wird. Der Leuchtmelder -PF3 blinkt mit einer Frequenz von 1 Hz und -PF6 leuchtet.
- Die Anlage sortiert die Teile je nach Materialart in unterschiedliche Rutschenpfade.
- Alle Sortierklötze werden am Abweiser auf die rechte Rutsche (Rutschrichtung) geleitet und am Stopper -MM20 gestoppt.
- Hier werden sie 3 s für eine Bauteilkontrolle durch den Stopper angehalten.
- Die Sortierklötze aus Kunststoff (-BG2 kapazitiv) rutschen gerade durch, nachdem der Stopper -MM20 für 2 s öffnet.
- Die Sortierklötze aus Metall (-BG3 induktiv) werden mittels Zylinder -MM30 und Magnet -MB40 auf die linke Rutsche (Rutschrichtung) gezogen.
- Der Magnet wird für 2 s entmagnetisiert und der Metallklotz rutscht in den Auffangbehälter.
- Danach fährt Zylinder -MM30 wieder aus.
- Ein leeres Magazin wird durch LWL -BG1=1 erfasst und durch die Anzeige von -PF7 angezeigt. Der Automatikablauf wird abgebrochen.
- Nach erneuter Bestückung des Magazins mit mind. einem Teil kann die Anlage mit -SJ5 wieder neu gestartet werden.
- Der Leuchtmelder -PF32 zeigt die Materialart Metall an und der Leuchtmelder -PF33 zeigt die Materialart Kunststoff an.
- Bei Betätigung von NOT-AUS, Druckluftabfall, ausgelöstem Motorschutz oder „Steuerung AUS“ stoppt die Anlage.



3 Allgemein

Der nachfolgend dargestellte Ablauf ist in die vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellte Steuerung einzuprogrammieren. **Dazu ist der unter 3.1 dargestellte Ablaufplan in die erforderliche Programmiersprache umzusetzen.** Dokumentationen hierzu sind dem Prüfling auszuhändigen. Der Prüfling ist mit der vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellten Steuerung vertraut zu machen. **Die einwandfreie Funktion des Programms muss vor der Prüfung getestet werden.**

3.1 Ablaufplan nach GRAFCET

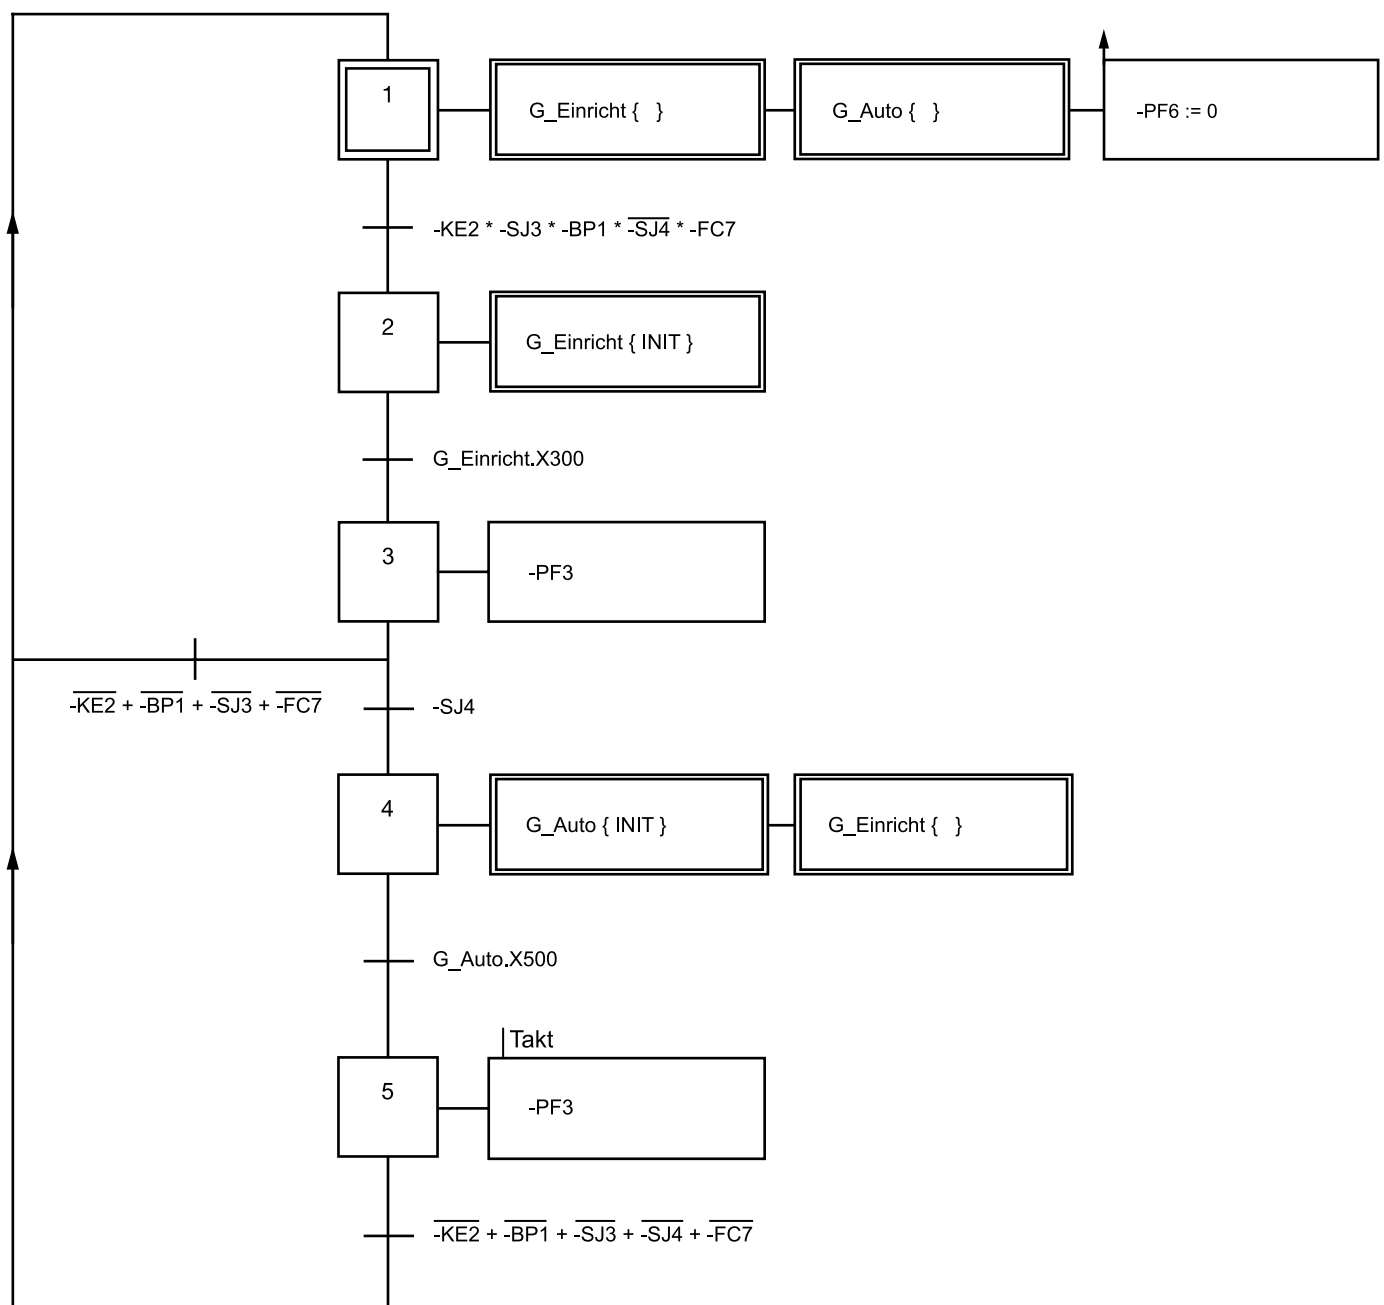


zu 3.1 Ablaufplan nach GRAFCET

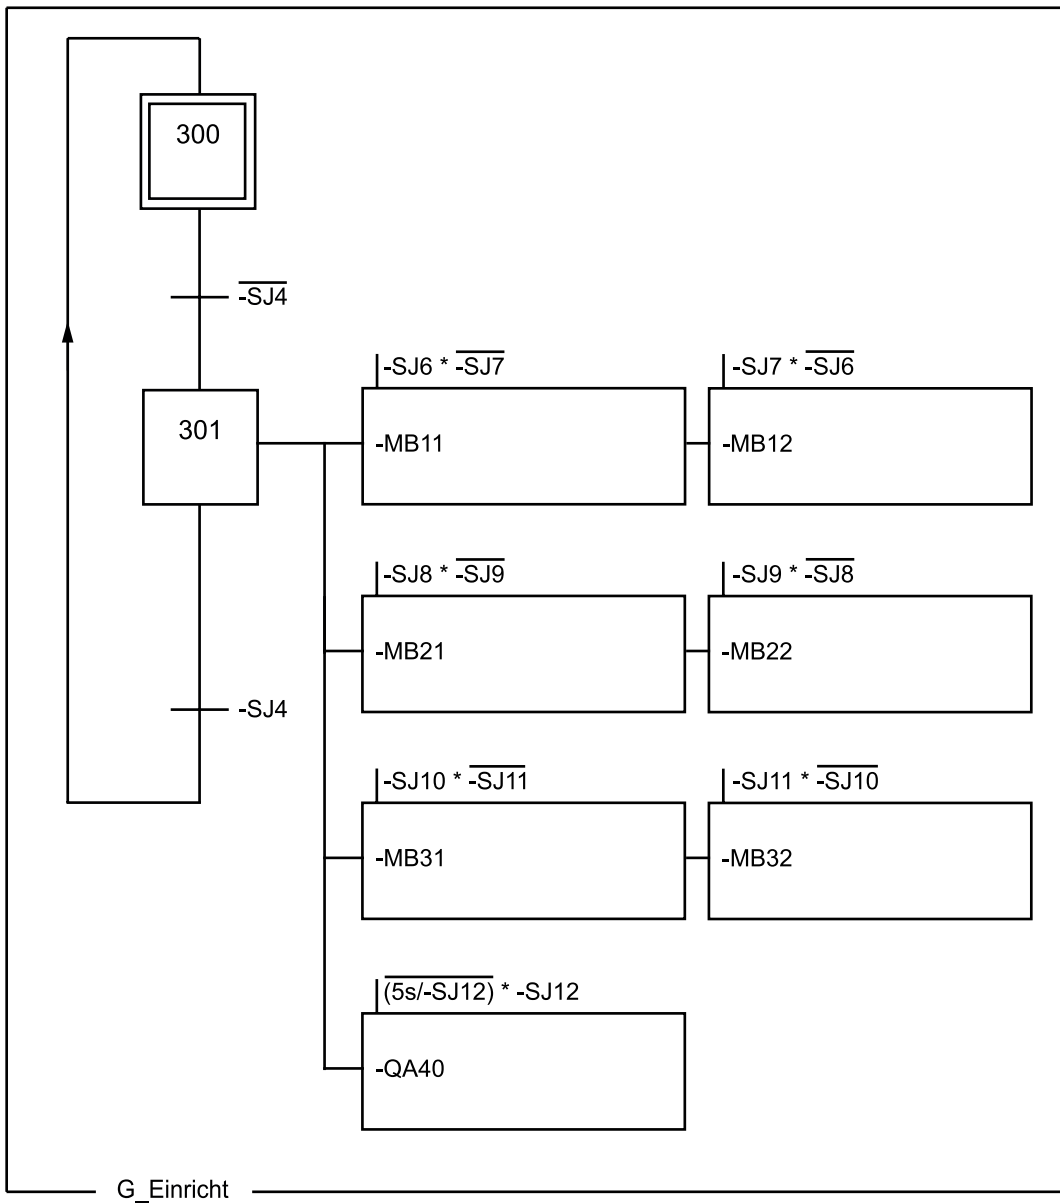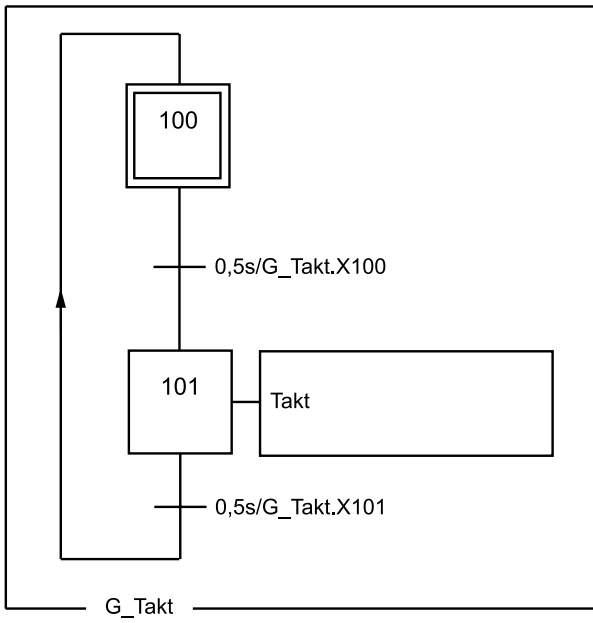


Fortsetzung nächste Seite →

zu 3.1 Ablaufplan nach GRAFCET

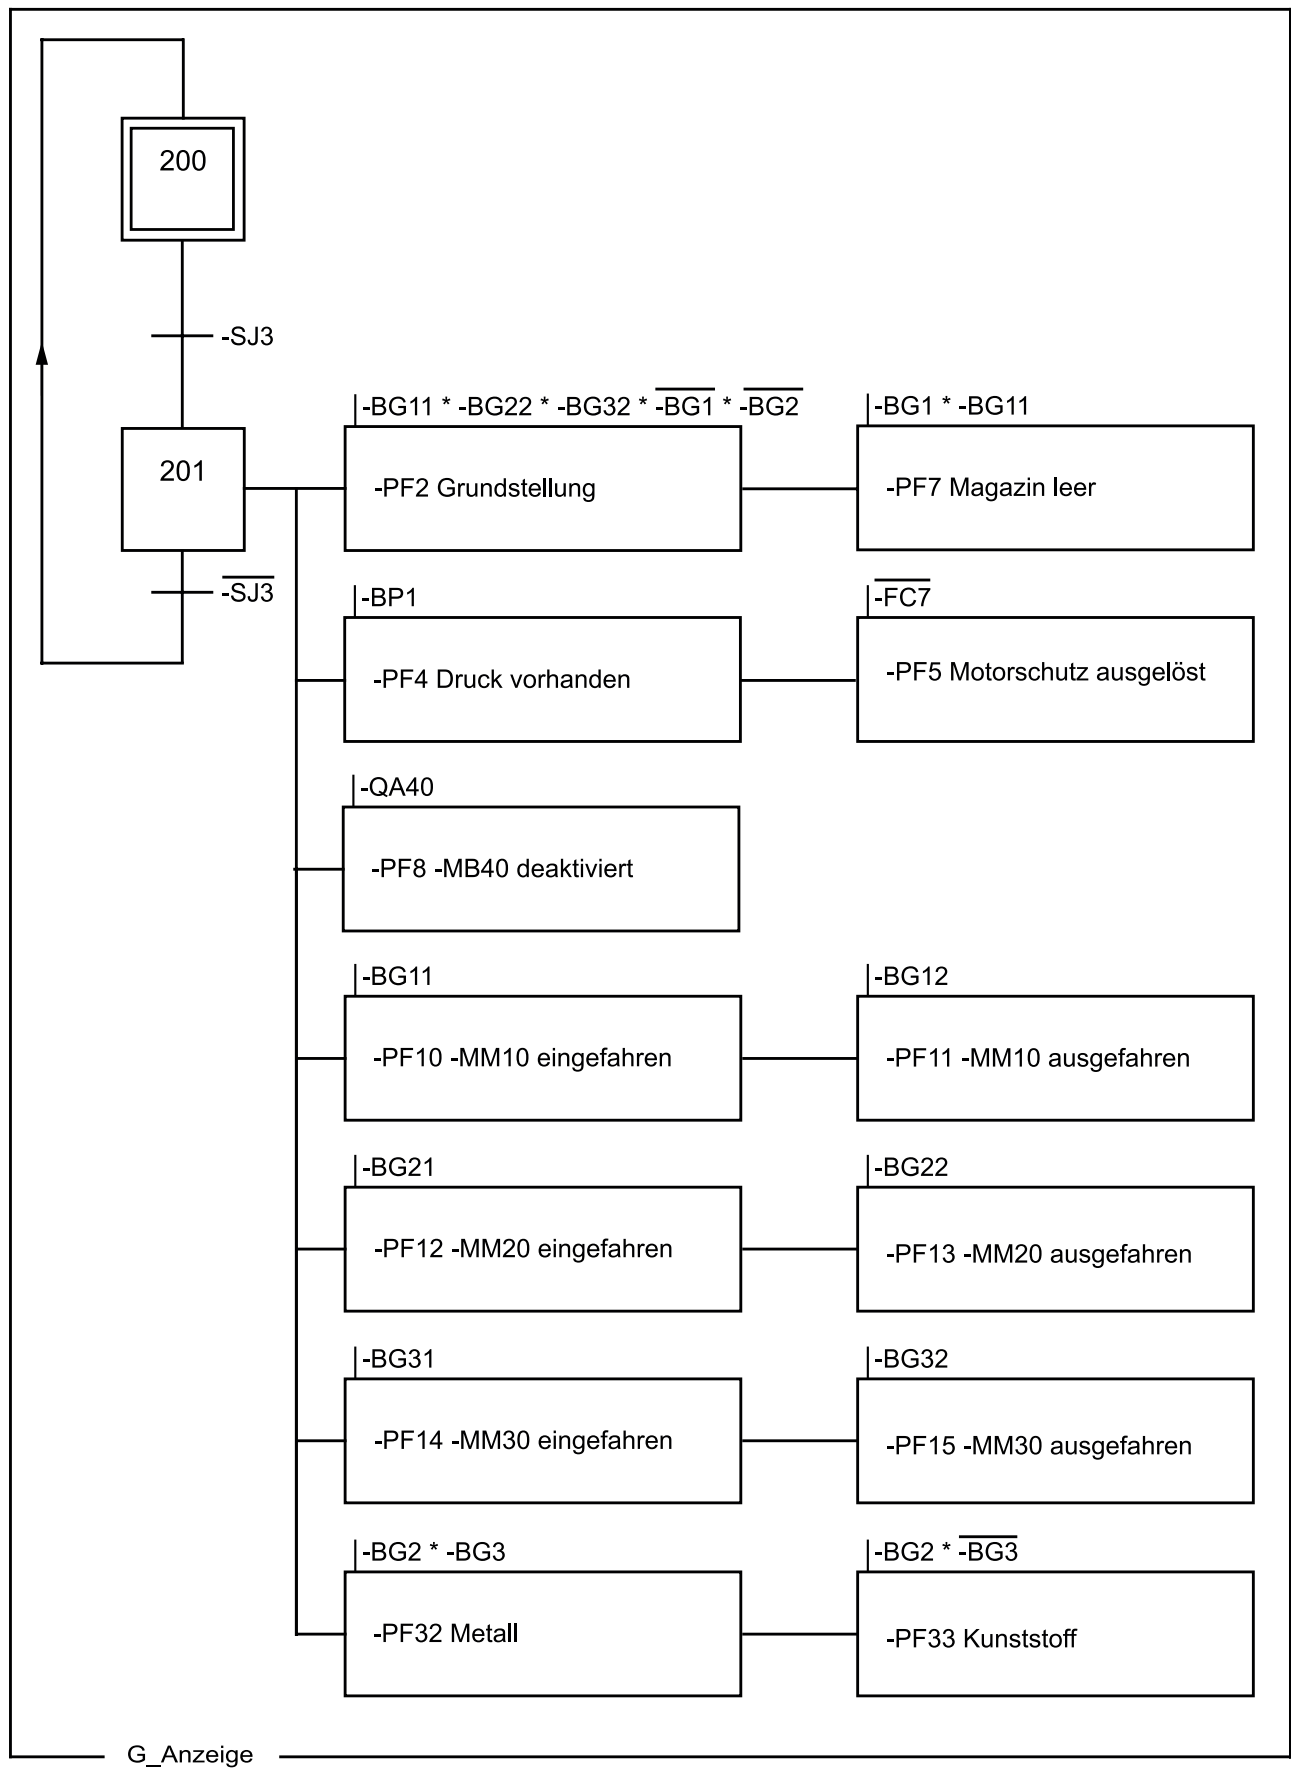

zu 3.1 Ablaufplan nach GRAFCET

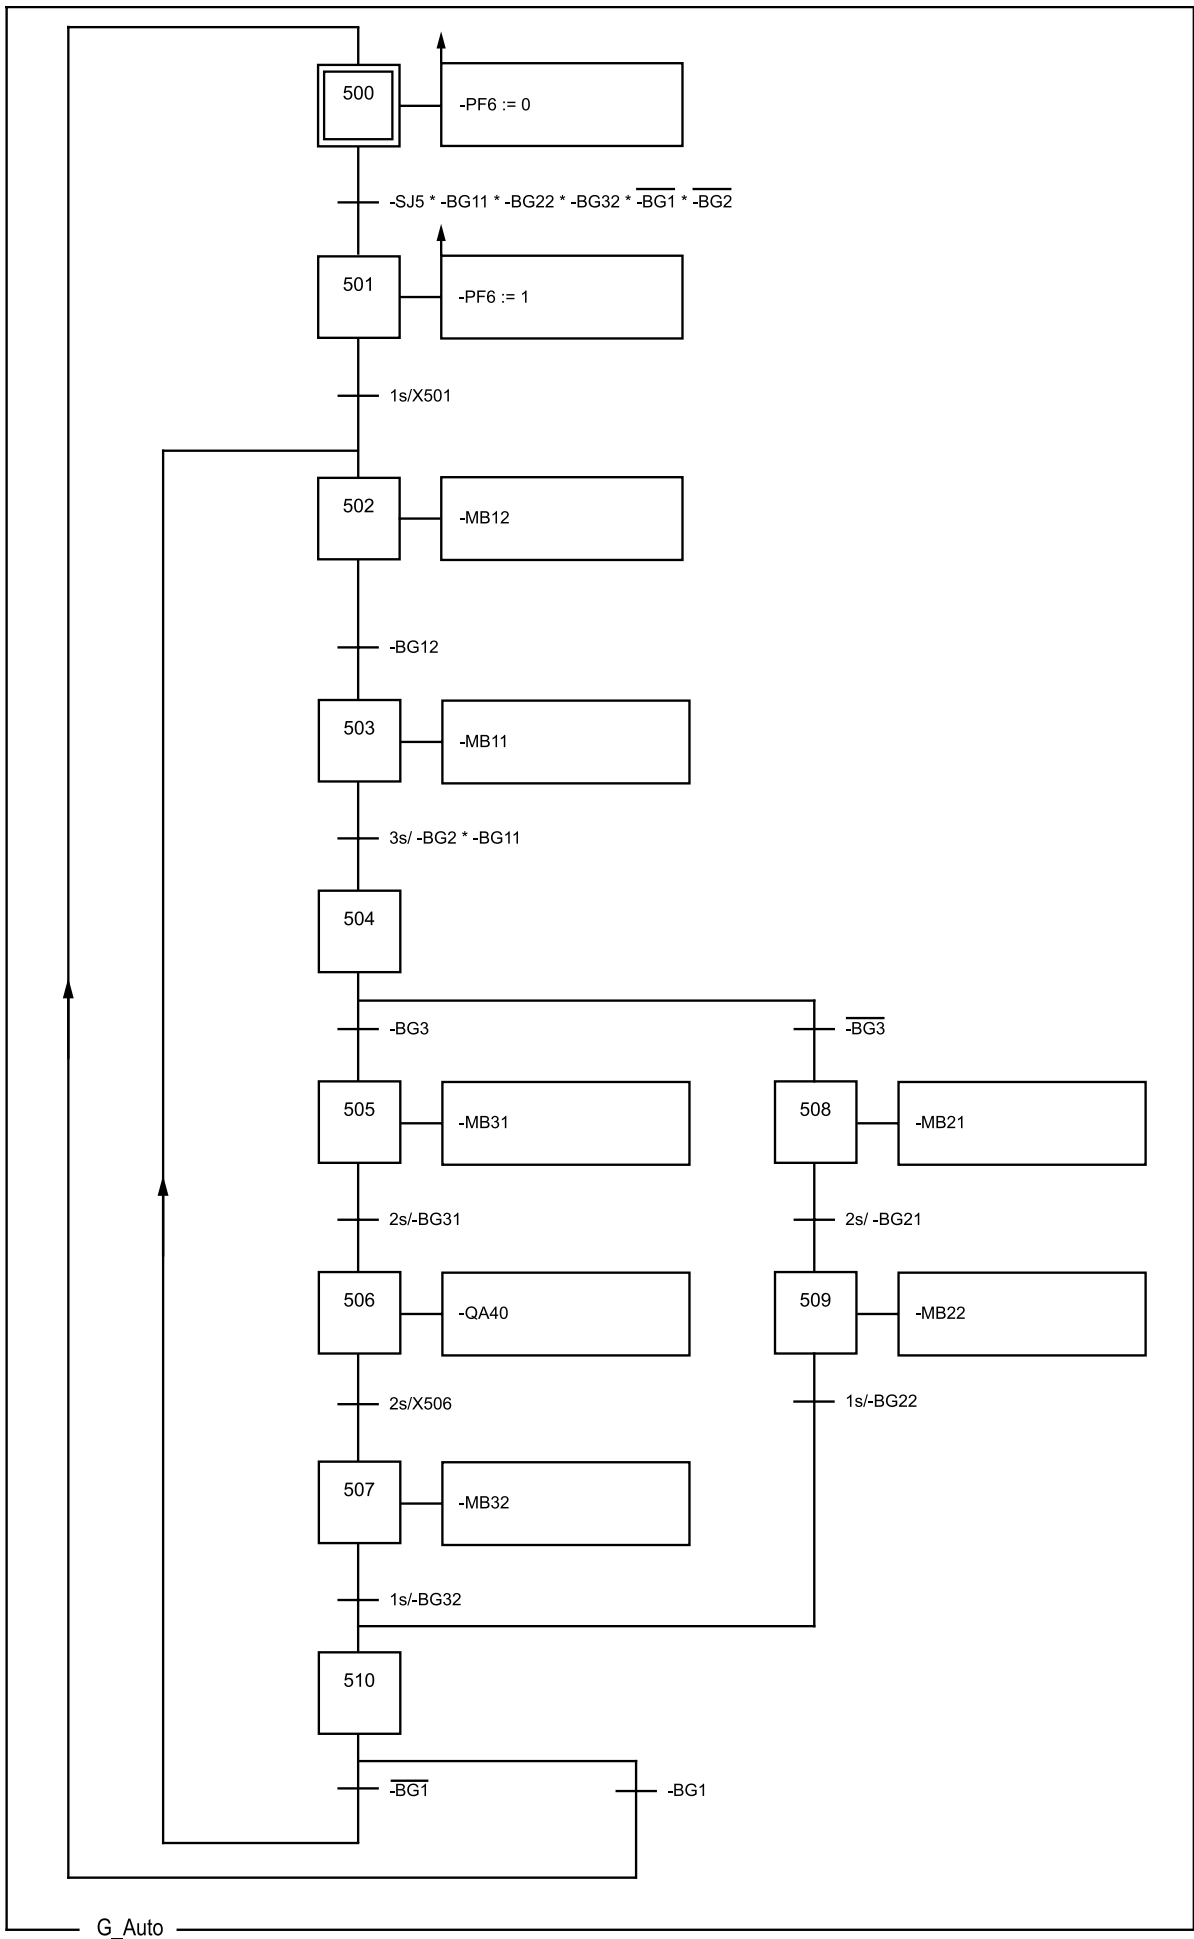

Arbeitsaufgabe Speicherprogrammierbare Steuerung Zuordnungsliste der Eingänge

Mechatroniker/-in

↓ Systembezogene Operanden sind hier einzutragen.

Operand	Operand	Betriebsmittel- kennzeichnung	Funktion
Eingänge:			
I0		-KE2	Meldung NOT-AUS o. k.
I1		-SJ3	Steuerung AUS/EIN
I2		-SJ4	Betriebsart Einricht-/Automatikbetrieb
I3		-SJ5	Start Automatik
I4		-SJ6	Zylinder -MM10 einfahren
I5		-SJ7	Zylinder -MM10 ausfahren
I6		-SJ8	Zylinder -MM20 einfahren
I7		-SJ9	Zylinder -MM20 ausfahren
I8		-SJ10	Zylinder -MM30 einfahren
I9		-SJ11	Zylinder -MM30 ausfahren
I10		-SJ12	Magnet -MB40 deaktivieren
I11		-BP1	Betriebsdruck vorhanden
I12		-BG1	Materialerkennung Magazin (LWL)
I13		-BG2	Materialerkennung Stopper (kapazitiv)
I14		-BG3	Materialerkennung Stopper (induktiv)
I15		-BG11	Zylinder -MM10 eingefahren
I16		-BG12	Zylinder -MM10 ausgefahren
I17		-BG21	Zylinder -MM20 eingefahren
I18		-BG22	Zylinder -MM20 ausgefahren
I19		-BG31	Zylinder -MM30 eingefahren
I20		-BG32	Zylinder -MM30 ausgefahren
I21		–	–
I22		–	–
I23		-FC7	Motorschutz ausgelöst
		-SJ1	NOT-AUS
		-SJ2	Reset NOT-AUS

Arbeitsaufgabe
Speicherprogrammierbare Steuerung
Zuordnungsliste der Ausgänge

Mechatroniker/-in

Systembezogene Operanden sind hier einzutragen.

Operand	Operand	Betriebsmittel- kennzeichnung	Funktion
Ausgänge:			
O0		-MB11	Zylinder -MM10 einfahren
O1		-MB12	Zylinder -MM10 ausfahren
O2		-MB21	Zylinder -MM20 einfahren
O3		-MB22	Zylinder -MM20 ausfahren
O4		-MB31	Zylinder -MM30 einfahren
O5		-MB32	Zylinder -MM30 ausfahren
O6		–	–
O7		–	–
O8		-PF32	Materialart, 1 = Metall
O9		-PF33	Materialart, 1 = Kunststoff
O10		-QA40	Magnet -MB40 deaktivieren
O11		-PF2	Grundstellung
O12		-PF3	Betriebsart Einricht-/Automatikbetrieb
O13		-PF4	Betriebsdruck vorhanden
O14		-PF5	Motorschutz ausgelöst
O15		-PF6	Zyklus EIN
O16		-PF7	Magazin leer
O17		-PF8	Magnet -MB40 deaktiviert
O18		-PF10	Zylinder -MM10 eingefahren
O19		-PF11	Zylinder -MM10 ausgefahren
O20		-PF12	Zylinder -MM20 eingefahren
O21		-PF13	Zylinder -MM20 ausgefahren
O22		-PF14	Zylinder -MM30 eingefahren
O23		-PF15	Zylinder -MM30 ausgefahren
		-MB40	Magnet deaktivieren
		-PF31	Meldung NOT-AUS (Signalsäulenleuchte)
		-MB9	Hauptventil -QM9

Arbeitsaufgabe
Beurteilung Schutzleiterwiderstand**Mechatroniker/-in**

Für die Beurteilung der elektrischen Sicherheit einer Anlage ist die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen zu prüfen. In einer elektrischen Anlage im TN-System sollen die Überstromschutzeinrichtungen einerseits bei einem Kurzschluss zwischen aktiven Teilen sicher ausschalten, andererseits bei Erd- oder Körperschluss das längerzeitige Bestehen einer gefährlichen Berührungsspannung verhindern. Ist außer den Überstromschutzeinrichtungen eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) in der Anlage installiert, ist die Überprüfung des Schutzes durch automatisches Abschalten nicht zwingend erforderlich, jedoch die Überprüfung der Durchgängigkeit und Niederohmigkeit des Schutzleiters.

Bereiten Sie sich in Vorbereitung auf die Inbetriebnahme Ihres mechatronischen Teilsystems auf die Prüfung der Durchgängigkeit und Niederohmigkeit des Schutzleiters vor.

I Hinweis

Nach den gültigen Vorschriften der DIN VDE 0100-600 muss nach dem Errichten, Erweitern oder Instandsetzen einer elektrotechnischen Anlage vor der Inbetriebnahme eine Schutzleitermessung durchgeführt werden. Diese erfolgt im spannungsfreien Zustand. Die Messwerte sind zu protokollieren.

Der Messstrom muss bei einer Messspannung von 4–24 V mindestens 200 mA betragen. Man misst den Widerstand leitender, berührbarer Teile (z. B. Montagegestell, Bedientafel, Motorengehäuse bzw. Schutzleiteranschluss einer Steckdose) und einem Potenzialausgleich (während der Prüfung des Schutzleiteranschlusses am CEE-Stecker).

Um eine Beurteilung vornehmen zu können, sind die zu erwartenden Widerstandswerte zu berechnen.

Zur Berechnung des zu erwartenden Widerstands können die Leiterwiderstandsbeläge gemäß Tabelle 1 (nächste Seite) genutzt werden. Verwenden Sie für die Berechnung jeder Klemmstelle einen Übergangswiderstand in Höhe von 15 mΩ oder einen Vorgabewert Ihres Prüfungsausschusses.

Beispiel:

Berechnung des zu erwartenden Widerstands des Schutzleiters zwischen dem PE-Kontakt des CEE-Anschlusssteckers und dem Stecker -XD13:

Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Leiterlänge CEE-Stecker zu -XD2	0,6 m
Leiterlänge -XD2 zu -XD13	0,5 m
Klemmstellen (1 CEE-Stecker, 2x -XD2:7, 2x -XD3:9, -XD13:PE)	6

Leiterwiderstand:	$R_1 = 1,1 \text{ m} \cdot 12,5755 \text{ m}\Omega/\text{m} = 13,833 \text{ m}\Omega$
Widerstand Klemmstellen:	$R_2 = 6 \cdot 15 \text{ m}\Omega = \underline{90 \text{ m}\Omega}$
Widerstand gesamt:	$R_{\text{PE}} = 13,833 \text{ m}\Omega + 90 \text{ m}\Omega = 103,833 \text{ m}\Omega$

Arbeitsaufgabe Beurteilung Schutzleiterwiderstand

Mechatroniker/-in

II Aufgabe

Zur Beurteilung der Niederohmigkeit des Schutzleiters haben Sie während der Prüfung die berechneten Widerstandswerte mit den gemessenen zu vergleichen und anhand des ungünstigsten Widerstandswerts zu entscheiden, ob die erforderliche Niederohmigkeit des Schutzleiters gegeben ist.

Berechnen Sie für die nachstehenden Strecken auf Ihrem Montagegestell den zu erwartenden Widerstand des Schutzleiters. Bestimmen Sie dazu zuerst die Leitungslänge und die Anzahl der Klemmstellen.

Durchgängigkeit des Schutzleiters	Leitungslänge	Anzahl der Klemmstellen	Berechneter Widerstandswert
PE-Kontakt CEE-Stecker → Schaltschrank			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Montageplatte Schaltschrank			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Schaltschranktür			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Stecker -XD13			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Netzteil			
PE-Kontakt CEE-Stecker → -XD1.7 PELV			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Bedientableau (wenn SK I)			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Mechanische Baugruppe			

Leiternennquerschnitt S mm ²	Leiterwiderstandsbeläge R' bei 30 °C mΩ/m
1,5	12,5755
2,5	7,566 1
4	4,7392
6	3,149 1
10	1,881 1

Die Leiterwiderstandsbeläge beziehen sich auf Leitertemperaturen von 30 °C. Für andere Temperaturen von θ lassen sich die Leiterwiderstände R_θ mit folgender Gleichung berechnen:

$$R_\theta = R_{30\text{ °C}} [1 + \alpha \cdot (\theta - 30\text{ °C})]$$

α = Temperaturkoeffizient (bei Kupfer $\alpha = 0,00393\text{ K}^{-1}$)

Tabelle 1 – Ausgewählte Leiterwiderstandsbeläge **R'** für Kupferleitungen bei 30 °C in Abhängigkeit vom Leiternennquerschnitt **S** zur überschlägigen Berechnung von Leiterwiderständen (Quelle: VDE 0100-600 Tabelle NA.4 – Auszug)

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2025				Vor- und Familienname: _____				
				Prüfungsnummer: _____		Datum: _____		
Arbeitsaufgabe Prüf- und Messprotokoll				Mechatroniker/-in				
Prüfung nach: DGUV Vorschrift 3 ☐ ☐ ☐								
Neuanlage ☐ Erweiterung ☐ Änderung ☐ Instandsetzung ☐ Wiederholungsprüfung ☐								
Anlagendaten: Hersteller: _____ Nennspannung: _____ V Schutzklasse: I ☐ II ☐ III ☐ Typ: _____ Nennstrom: _____ A Schutzart: IP _____ Serien-Nr. _____ Nennleistung: _____ W Frequenz: _____ Hz								
Sichtprüfung	i.O.	n.i.O.		i.O.	n.i.O.		ja	nein
Typenschild/Warnhinweise/ Kennzeichnungen	☐	☐	Befestigungen, Sicherungshalter, Leitungshalterungen, usw.	☐	☐	Anzeichen von Überlastung/ unsachgemäßem Gebrauch	☐	☐
Gehäuse/Schutzabdeckungen	☐	☐	Schalter, Steuer-, Einstell- und Sicherheitsvorrichtungen	☐	☐	Sicherheitsbeeinträchtigende Verschmutzung/Korrosion/ Alterung	☐	☐
Anschlussleitung/-stecker, Anschlussklemmen und -adern	☐	☐	Bemessung der zugänglichen Sicherungen	☐	☐	Mechanische Gefährdung	☐	☐
Biegeschutz/Zugentlastung der Anschlussleitung	☐	☐	Bauteile und Baugruppen	☐	☐	Unzulässige Eingriffe und Änderungen	☐	☐
Messungen								
Durchgängigkeit des Schutzleiters			berechneter Widerstandswert		Messwert		i.O.	n.i.O.
PE-Kontakt CEE-Stecker → Schaltschrank							☐	☐
PE-Kontakt CEE-Stecker → Montageplatte Schaltschrank							☐	☐
PE-Kontakt CEE-Stecker → Schaltschranktür							☐	☐
PE-Kontakt CEE-Stecker → Stecker -XD13							☐	☐
PE-Kontakt CEE-Stecker → Netzteil							☐	☐
PE-Kontakt CEE-Stecker → -XD1.7 PELV							☐	☐
PE-Kontakt CEE-Stecker → Bedientableau (wenn SK I)							☐	☐
PE-Kontakt CEE-Stecker → Mechanische Baugruppe							☐	☐
PE-Kontakt CEE-Stecker → -XD11							☐	☐
							☐	☐
Messungen	Grenzwert		Messwert	i.O.	n.i.O.	Bemerkungen		
Isolationswiderstand	MΩ		MΩ	☐	☐			
RCD Auslösestrom	mA		mA	☐	☐			
RCD Auslösezeit	s		s	☐	☐			
				☐	☐			
Funktionsprüfung	i.O.	n.i.O.						
Funktion der Anlage	☐	☐						
Verwendete Messgeräte			Fabrikat: _____ Typ: _____		Fabrikat: _____ Typ: _____		Fabrikat: _____ Typ: _____	
Prüfergebnis:			keine Mängel festgestellt ☐		Mängel festgestellt ☐			
			Prüfplakette erteilt:		ja ☐ nein ☐		Nächster Prüftermin: Monat: _____ Jahr: _____	
Mängel/Bemerkungen:			Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist gewährleistet.					ja ☐ nein ☐
Auftraggeber (Elektrofachkraft):			Prüfer/-in (Auszubildender/Auszubildende):					
Ort _____	Datum _____	Unterschrift _____	Ort _____	Datum _____	Unterschrift _____			